

# 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 33 批 2024 年 12 月 6 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3AH 202411 250062	石门路与始信路交叉口的佳通轮胎厂严重异味扰民。	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。2024 年 11 月 26 日，经开区生态环境分局现场核实，安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司位于丹霞路 88 号，已申领营业执照，建设项目已履行环评审批和环保竣工验收手续，实行排污许可重点管理。主要生产工艺：密炼（投料-卸料-挤出-胶冷）-预备-成型-硫化。现场检查时，企业正在生产，废气治理设施均正常运行，查阅企业 2024 年以来废气治理设施运维台账并重点关注其夜间设施运维台账，均未发现异常。企业已按要求安装了污染源自动监测和双电量监控设备，并与生态环境主管部门联网，实现 24 小时远程监管，未发现企业存在废气超标排放或设施不正常运行等环境违法行为，检查时发现厂区内存在橡胶异味。2024 年 10 月 25 日、11 月 9 日，经开区生态环境分局委托第三方检测机构对该企业开展废气有组织及无组织检测，检测结果显示其非甲烷总烃及臭气浓度均未超过《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）及《恶臭污染物排放标准》	部分属实	整改措施落实到位，各项污染物达标排放。	1.根据检测结果进一步依法依规处理。 2.加强对企业的日常巡查，督促企业强化日常环保管理，严格落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。	未办结	无

					(GB 14554—93)中的污染物排放限值。11月26日,经开区生态环境分局再次委托第三方检测机构对该企业开展废气检测,检测结果待出。					
2	X3AH 202411 250055	御景城小区东侧的中移在线服务有限公司安徽分公司(安徽移动公司):1.食堂顶楼风机每天早晨4、5点开始运行,噪音扰民;2.食堂运货车辆鸣笛声、卸货声等噪音扰民;3.食堂每天中午时段油烟扰民。	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	2024年11月27日,经高新区生态环境分局、城市管理行政执法大队、兴园社区服务中心现场核实,中移在线服务有限公司安徽分公司位于习友路与金桂路交口,主要从事互联网信息服务、信息技术咨询服务,企业已申领营业执照。企业厂区西侧建设一座3层楼食堂,已安装油烟净化装置并保持正常使用,有日常清洗台账记录,顶楼共安装3台换气风机,其中2台风机已停用,1台风机设备运行时产生噪声;食堂每天早晨运货车鸣笛、卸货产生噪声。	属实	整改措施落实到位,减少对周边群众生活的影响。	1.该公司对食堂楼顶风机采取更换配件、加装管道橡塑棉等方式进行降噪处理。 2.要求食堂运货车每日早上7点后进入公司,严禁运输过程中不必要的鸣笛,控制车辆行驶速度,降低对周边居民生活影响。 3.在食堂楼顶排油烟机西、南、北面搭建隔离设施,同时增加油烟净化设施的清洗频次。 4.加强环境监管,督促食堂定期开展自行检测,确保油烟、噪声达标排放。	阶段性办结	无
3	X3AH 202411 250032	合肥皖液液压元件有限公司异味扰民。	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月26日,经开区生态环境分局现场核实,合肥皖液液压元件有限公司位于杭埠路260号,已申领营业执照,建设项目已履行环评审批和竣工验收手续,实行排污许可登记管理。生产工艺:下料-机加工-打磨-清洗-装配-检测-入库。该企业异味主要来源于数控机床废切削液、废液压油挥发废气,收集后经高压除油+活性炭吸附后高空排放。现场检查时,该企业正在生产,废气治理设	部分属实	整改措施落实到位,各项污染物达标排放。	1.根据检测结果进一步依法依规处理。 2.加强对企业的日常巡查,督促企业强化日常环保管理,严格落实各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放。	未办结	无

					施正常运行，厂区周边无明显异味，机加工车间内存在切削液异味。11月26日，经开区生态环境局委托第三方检测机构对该企业开展废气检测，检测结果待出。					
4	X3AH 202411 250061	汤口路香馨创谷产业园7栋202房设备噪音扰民。	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月26日，经开区生态环境局现场核实，位于汤口路香馨创谷产业园7栋202房的企业系安徽永创智能设备有限公司。该公司主要从事智能机器人研发、销售，已申领营业执照，因不涉及生产，无需履行环评审批和环保竣工验收手续。现场有4台工业机臂，检查时其中一台工业机械臂正在进行耐久性(疲劳)测试，测试周期为500-3000个小时不等，机械臂测试旋转时产生一定噪声。2024年11月26日，经开区生态环境局委托第三方检测机构对该企业厂界噪声开展检测，检测结果待出。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活的影响。	1.根据检测结果进一步依法依规处理。 2.要求企业合理安排机械臂测试计划，避免多台机械臂同时测试，并在测试时关闭门窗，降低噪声。	未办结	无
5	X3AH 202411 250031	小庙镇高岗村赵岗村民组主要道路附近有一家沙场、一家集装箱生产企业和一家废品收购企业，运输车辆频繁，噪音、扬尘严重扰民，尤其在夜间，影响路边居民正常休息。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月26日，经蜀山区生态环境局、小庙镇现场核实，高岗村赵岗村民组位于小庙镇高岗村村部以东200米，留存26.34亩集体建设用地。该村民组因S506高压线项目于2023年5月整组拆迁。2024年6月，该村民组将拆迁后留存的部分集体建设用地分别租给陈某、吴某、程某使用。陈某用于临时堆放建筑材料，现场有铲车两辆、货车一辆，黄沙、石子等建筑材料已覆盖，无生产加工痕迹；吴某用于集装箱堆放；程某用于废旧钢材回收、堆放。场地周边为园林，最近的常驻居民点直线距离投诉点位约500米。	基本属实	整改措施落实到位，杜绝噪声扰民情况发生。	1.蜀山区生态环境局、小庙镇要求3家经营户作业时间为每日8:00-17:00，禁止夜间作业。 2.小庙镇要求该沙场对沙石进行有效覆盖，落实洒水清扫等抑尘措施，车辆行驶时文明驾驶。 3.小庙镇及高岗村加强该区域的日常巡查和监管工作。	已办结	无

6	X3AH 202411 250022	牌坊乡草堂增减挂工程、三王郭楼增减挂、魏武赵坊新村项目、民新魏武路以北,巡鹰产业园、继烨、东方大道工程等区域被倒入大量渣土和建筑垃圾。	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月26日,经肥东县牌坊乡、县城管局现场核实:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>牌坊乡草堂增减挂工程实为草庙增减挂工程,现场有用于工程回填的渣土。</li> <li>三王郭楼增减挂项目周边未发现渣土或建筑垃圾。</li> <li>魏武社区赵坊新村项目现场少量建筑垃圾堆存。</li> <li>民新魏武路以北为牌坊社区拐岗村民组,该村民组曾实施废塘复垦工程,回填土为优质黄土,现场已种植农作物。</li> <li>巡鹰产业园项目现场有用于工程回填的渣土。</li> <li>继烨实为继峰座椅厂,未发现渣土或建筑垃圾。</li> <li>东方大道工程现场有用于工程回填的渣土。</li> </ol>	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边环境的影响。	<ol style="list-style-type: none"> <li>加快草庙增减挂、巡鹰产业园、东方大道等项目渣土回填进度。</li> <li>清理魏武社区赵坊新村项目现场建筑垃圾。</li> </ol>	未办结	无
7	X3AH 202411 250063	合肥海之森塑业公司全天生产,设备噪音严重扰民。	合肥市 经开区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月26日,经开区生态环境分局现场核实,合肥海之森塑业有限公司位于合肥市经济技术开发区蓬莱路2592号,主要从事家电注塑件和汽车钣金件的生产加工。该企业已申领营业执照,建设项目已履行环评审批和环保竣工验收手续,实行排污许可登记管理。主要生产工艺为钣金加注塑,24小时不间断生产。现场检查时,该企业正在生产,产生噪声的主要设备包括破碎机、开料机、压力机、空压机、剪板机、弯管机、冷却塔。该企业采用隔声材料建设厂房,并安装隔声门窗,加装</p>	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边群众生活的影响。	<ol style="list-style-type: none"> <li>根据检测结果进一步依法依规处理。</li> <li>督促企业对废气处理设施的风机和空压机房设备加盖隔声房,对老化水塔进行改造,更换静音水泵。</li> <li>加强对企业的环境监管,要求落实各项降噪措施,确保噪声达标排放。</li> </ol>	未办结	无

					设备减震基座。2024年11月26日，经开区生态环境分局委托第三方检测机构对该企业厂界噪声开展检测，检测结果待出。					
8	X3AH 202411 250019	白龙镇双庙村西岗村民组南侧的强子生态农业有限公司违规建设大型养猪场：1.未经处理的猪粪露天堆放在两个占地面积分别约为5亩、10亩粪坑；2.未经处理的猪粪便直排该村当家塘，导致水塘鱼类死亡；3.猪粪便直排在西岗村民组东侧20米的抗旱渠道，造成抗旱渠道完全阻塞。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>该件为重复举报件。2024年11月26日，经肥东县白龙镇、县农业农村局、县水务局、县生态环境分局现场复核，投诉反映的强子生态农业有限公司实为合肥强林生态农业有限公司，位于肥东县白龙镇双庙社区西岗组，已申领营业执照。建有13个大棚，其中11个大棚空闲、2个大棚饲养，存栏数约180头。</p> <p>1.反映的2个粪坑是业主在流转地上自建的沼液储存池，均采取防渗措施，粪污还田于种植大户和企业承包的土地。</p> <p>2.该厂东侧水塘名叫星塘，是林地用水灌溉塘（在承包范围内），未发现粪污直排现象，已开展水质采样。</p> <p>3.该厂东侧150米处有一条长约300米水沟，有部分杂草，已清理，无粪污直排现象，已开展水质采样。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	加强日常监管，督促企业规范处置养殖粪污。	阶段性办结	无
9	X3AH 202411 250016	铂悦汇商务会所KTV每天21点至次日凌晨2点左右音响、话筒声噪音扰民。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年11月27日，经瑶海区文化和旅游局、区市场监督管理局、方庙街道、区生态环境分局现场核实，铂悦汇商务会所KTV位于北二环双七路799号新瑶海国际家具广场三楼，毗邻北二环及高架桥，已领取工商营业执照、食品经营许可证、娱	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众环境影响	1.根据检测结果做进一步处理。 2.瑶海区已现场要求该KTV确保闭门经营，同时健全内部管理制度，降低设	未办结	无

				题	乐经营许可证。该 KTV 内设置单独包厢，包厢内配备音响设备，已安装隔声墙面。区生态环境分局已委托第三方检测公司开展噪声检测，结果待出。		响。	备音量，避免噪声对周边群众的影响。		
10	X3AH 202411 250010	举报人认为项王路 211 号皖投新悦里小区周边的三利谱、新汇成微电子、芯视界等工厂依旧外排臭味废气，前期反映的异味问题并未得到解决。	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	<p>该问题为重复举报。2024 年 11 月 25 日，经新站高新区生态环境分局现场核实：</p> <p>1.合肥三利谱光电有限公司位于铜陵北路和珠城路交口，从事偏光片生产，公司已申领营业执照，《合肥偏光片生产基地（一期）》项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，《超宽幅 2500mmTFT-LCD 用偏光片生产线项目》（二期）于 2019 年取得环评批复，目前正在建设中，企业已落实排污许可证简化管理。项目生产工艺：TAC 膜表面清洗及烘干、PVA 膜表面清洗及烘干、涂布复合。检查时企业处于生产状态，污染防治设施正常开启。生产过程中产生的工业废水通过内部污水处理厂处理后达标排放至市政管网。污水处理站生化段产生的臭气异味通过密闭收集后，经酸碱喷淋再通过活性炭吸附后排放。产生的工业废气经收集后通过 RTO 燃烧炉充分燃烧后排放。新站高新区生态环境分局于 11 月 22 日曾安排第三方检测对企业有组织废气排口以及污水处理站周边进行废气检测，检测结果达标。企业目前正在进行污染防治设施的提标改造，将旧有的两厢式 RTO 更新为三厢式 RTO，预计于年内完成，在达标排放的基础上进一步提升废气的处理效率。</p> <p>2.合肥新汇成微电子股份有限公司位于合肥市</p>	部分属实	管控措施落实到位，确保污染防治设施正常运行，减少对周边环境的影响。	<p>1.区生态环境分局要求企业加强内部管理，确保废气治理设施正常运行。</p> <p>2.根据废气检测结果做进一步处理。</p> <p>3.持续开展对周边涉气企业的常态化检查及夜间巡查，发现问题及时处理。</p>	阶段性办结	无

					<p>新站区合肥综合保税区项王路8号，主要从事晶圆凸块生产，该公司已申领营业执照，履行环评审批手续，正在组织验收。企业已落实排污许可重点管理。检查时企业处于生产状态，污染防治设施正常开启，企业生产过程中产生的工业废气主要包括有机废气、酸性废气、含氟酸性废气，其中有机废气采用二级活性炭吸附+洗涤塔进行处理后排放，酸性废气采用一级碱吸收（采用氢氧化钠作为吸收液）处理后排放，含氟酸性废气经碱喷淋塔（采用一级次氯酸钠+一级氢氧化钠）吸收处理后排放，该企业废气季度监测报告及在线监测数据显示污染物达标排放。新站高新区生态环境分局于11月27日安排大气检测巡航车对该公司周边区域进行走航，走航检测结果显示未出现明显高值。11月28日安排第三方检测公司对企业有组织废气排口及厂区无组织废气污染因子开展检测，检测结果待出。</p> <p>3.合肥芯视界位于西淝河路与铜陵北路交口东侧，计划建设为产业园区引进项目入驻。已建设园区办公大楼，大楼北侧为项目建筑工地。目前正处于建设阶段，不涉及工业废气的排放。</p>					
11	X3AH 202411 250030	烔炀镇中李村村委会旁边巢湖恒瑞达商贸有限公司9栋的安徽光之明环保新材料	合肥市 巢湖市	涉及 利益 纠纷 问题	<p>2024年11月27日，经巢湖市生态环境分局、烔炀镇现场核实，安徽光之明环保新材料科技有限公司位于烔炀镇中李村委会，租赁巢湖市恒瑞达商贸有限公司9幢闲置厂房用建设年产1000吨蜂窝活性炭项目，已办理工商营业执照。经核对，该项</p>	部分 属实	依法依 规进行 生产和 经营。	1.要求安徽光之明环保新材料科技有限公司落实各项环保措施，并正常运行污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。将依据检测结	未办 结	无

		<p>科技有限公司，未征求厂房周围群众意见，在无排污许可、环保手续不全的情况下进行生产，练泥机、烘房、电窑、搅拌机等机械噪音大，未安装废气、废水在线监测设施，车间地面积尘重，废水总排口设置不规范，危废化学包装桶及磷酸包装空桶露天存放。</p>			<p>目不属于《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）中征求公众意见范围；该项目于2023年6月30日取得合肥市生态环境局批复（环建审〔2023〕5023号），2024年4月14日完成竣工环保自主验收；2023年7月6日办理固定污染源排污许可登记。项目内有真空炼泥机两台和混匀搅拌机、挤出成型机、电窑机、包装机等设备各一台。现场检查时，项目仅包装工段在作业，车间地面已清洁，生产厂区未发现明显积尘。项目混料搅拌工序有粉尘产生，已配套安装一套布袋除尘装置。废水为模具清洗废水，通过自建沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。生活污水经自建的化粪池处理后用于农田灌溉，无需设置废水总排口。该公司不属于重点排污单位和相关技术规范规定安装废气、废水在线监测情形，根据该公司环评环境检测计划，需定期检测废气、噪声。现场未发现该公司露天堆放危废化学包装桶及磷酸包装空桶情形，该公司南侧闲置厂房内堆放有少量废包装桶，不属于危险废物，系巢湖市恒瑞达商贸有限公司租赁给附近工地项目部临时堆放，与安徽光之明环保新材料科技有限公司无关。已安排第三方检测公司对该企业开展废气、噪声排放检测，检测结果待出。</p>			<p>果，依法依规处理。 2.对废包装桶规范清理处置。</p>		
12	X3AH 202411 250033	<p>绿洲东路沿街摊贩侵占绿地，存在油烟及噪声污染，遍地油污。</p>	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境	<p>2024年11月26日晚，经蜀山区城管局、荷叶地街道现场核实，现场无流动摊点。区城管局执法人员定岗巡查，巡查中发现偶尔出现零星流动摊点，摊点经营会产生油烟、地面油污，经营时产生</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位；继续加强巡查</p>	<p>1.蜀山区城管局联合荷叶地街道对该处流动摊点予以劝离，并已安排工作人员定岗巡查管控，对出现的流</p>	已办结	无

				境问题	噪声。		监管，防止问题反弹。	动摊贩及时劝离。 2.对零星流动摊点经营产生的地面油污,要求街道社区保洁人员及时进行清洗,保持路面环境卫生。		
13	X3AH 202411 250029	安徽医科大学附属巢湖医院老职工宿舍生活区未进行雨污分流改造,生活垃圾和建筑垃圾乱堆乱放;凤凰山街道巢湖北路第一人民医院内老四康医院宿舍9-12号楼周边长期堆放垃圾,异味扰民;安徽医科大学附属巢湖医院巢湖北外环教学综合楼大门到老四康医院野地上堆放大量建筑垃圾;巢湖北路第一人民医院内老四康医院12号楼附	合肥市 巢湖市	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月27日,经巢湖市凤凰山街道、市城管局、市住建局现场核实:</p> <p>1.安徽医科大学附属巢湖医院老职工宿舍生活区是老旧小区,其中住户为该院部分职工及社会居民,始建于20世纪70年代至90年代,存在部分区域雨污未分流,现场未发现生活垃圾和建筑垃圾乱堆乱放。</p> <p>2.老四康医院宿舍9-12号楼,现场未发现周边堆放垃圾、异味扰民情况。</p> <p>3.安徽医科大学附属巢湖医院北外环教学综合楼大门到老四康医院野地上未发现堆放建筑垃圾情况。</p> <p>4.老四康医院12号楼附近未发现露天厕所、粪便等污水横流现象。</p>	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边环境的影响。	<p>1.督促安徽医科大学附属巢湖医院尽快制定老职工宿舍生活区的雨污分流方案,并整改完成。</p> <p>2.督促安徽医科大学附属巢湖医院加强内部巡查,发现问题及时解决。</p> <p>3.凤凰山街道将不定期对该生活区进行巡查,发现问题及时协调处理。</p>	阶段性办结	无

		近生活区存在露天厕所、垃圾池，粪便等污水横流。								
14	X3AH 202411 250054	<p>投诉人对受理编号 D3AH202410300019 的信访件办理情况不认可：</p> <p>1.调查核实情况中的“该沿街商铺属于商业性质，符合开办餐饮类经营的条件”，举报人认为该区域不符合经营重油烟饮食业的规定；2.调查核实情况中的“油烟管道属于油烟净化设备的附属设施”，举报人认为属于违建管道，相关部门应予以取缔。</p>	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月26日，经市城管局、高新区城市管理行政执法大队核查，依据《安徽省大气污染防治条例》《合肥市大气污染防治条例》明确了“禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目”。祥源金港湾 S5 栋、S6 栋商铺不属于上述限制开办餐饮服务项目条件。依据合肥市自然资源和规划局印发的《合肥市建设工程规划许可豁免项目清单》（合自然资规发〔2022〕341号）文件，文件中明确室内外烟道无需领取建设工程规划许可证，室外设置的烟道不属于违法建设。</p>	不属实	整改措施落实到位，减少对周边居民的影响。	进一步加大巡查监管力度，督促餐饮经营户在经营过程中正常开启油烟净化设备，加强设备清洗维护，减少油烟对周边居民的影响。	已办结	无
15	X3AH	安徽鑫唯环境科	合肥市	涉及	2024年11月26日，经巢湖市生态环境分局、	部	加大巡查	1.要求安徽鑫唯橡胶制品	未	无

	202411 250028	技有限公司固体废物分拣暂存中心项目、安徽鑫唯橡胶制品有限公司年产2万吨炭黑加工项目、安徽鑫唯再生资源利用有限公司废旧轮胎综合利用项目：1.无环保验收手续；2.环保设施不齐全；3.项目环评文件存在降低环评等级的弄虚作假行为；4.环境监测数据造假，即总量排放数据偏小、排放数据造假；5.未公开环评文件，未征求该厂周围群众意见。	巢湖市	利益 纠纷 问题	<p>中埠镇现场核实：</p> <p>1.安徽鑫唯橡胶制品有限公司位于中埠镇王庙路西侧，已办理工商营业执照。项目已履行环评审批及建设项目环保自主验收，已办理固定污染源排污登记。该公司已配套建设一套脉冲负压布袋除尘器后排放。经核对该公司国标行业为“其他橡胶制品制造”，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目属于《名录》中“二十六、橡胶和塑料制品业29橡胶制品业”中规定的其他橡胶制品制造，其环境影响评价分类管理等级为环境影响报告表。该公司已按要求办理环境影响报告表，未降低环评等级。经调阅环评文件该公司建设项目有组织废气污染源核算依据系数法和治理设施效率，总量排放数据计算不涉及环境监测数据，不存在总量排放数据偏小、排放数据造假情形。该项目不属于《环境影响评价公众参与办法》（2018年7月16日生态环境部部令第4号公布、自2019年1月1日起施行）中的征求公众意见范围。</p> <p>2.安徽鑫唯再生资源利用有限公司位于中埠镇中埠居委会工业集中区潘桥路南3号，已办理工商营业执照，项目已履行环评审批，已申领排污许可证。项目环境影响报告表已于2023年9月20日通过合肥市生态环境局批复（环建审〔2023〕5044号），目前还处于调试和安装环保设备阶段，暂未正式投产，正式投产后将按照《建设项目竣工环境</p>	分 属 实	和监管，督促企业依法依规进行生产和经营。	有限公司落实各项污染防治设施，确保设施正常运行，依法依规生产。 2.要求安徽鑫唯再生资源利用有限公司按照环评要求规范落实各项环保措施。	办 结	
--	------------------	---	-----	----------------	---	-------------	----------------------	--	--------	--

				<p>保护验收暂行办法》相关要求开展自主环保验收。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），该项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 非金属废料和碎屑加工处理 422”，分类管理类别为环境影响报告表，未降低环评等级。环评总量排放数据的废气排放核算是依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ 884-2018）中产污系数法、物料衡算法、类比法并结合实际进行废气源强核算的，总量排放数据计算不涉及环境监测数据，不存在总量排放数据偏小、排放数据造假情形。该项目不属于《环境影响评价公众参与办法》（2018年7月16日生态环境部部令第4号公、自2019年1月1日起施行）中的征求公众意见范围。</p>					
16	X3AH 202411 250066	<p>濉溪县开发区淮北洁力活性炭公司车间环保设备不正常运行，黑色粉尘污染严重；同一经营人在相山区开发区管委会附近无证经营一处作坊，违规生产，污染环境。</p>	淮北市 濉溪县	<p>群众身边的生态环境问题</p> <p>1.现场检查时，淮北市洁力活性炭有限责任公司已停产，正在维修厂房及更换布袋除尘器。调阅相关生产资料显示，该公司自2024年6月至今，活化工序未生产，筛分工序以单生产（配套安装了布袋除尘器），查阅该公司2024年10月自行监测报告，颗粒物检测结果分别为：4.9mg/m<sup>3</sup>、6.0mg/m<sup>3</sup>、5.5mg/m<sup>3</sup>，浓度均不超标。现场未发现该公司厂区周边存在明显黑色粉尘污染问题，但车间内存在少量积尘。</p> <p>2.经核，相山区开发区管委会附近的作坊实为淮北市恒信环保材料有限责任公司，该公司自2021年起，将生产线搬至濉溪经济开发区，2023年起，</p>	部分属实	<p>扬尘管控到位，减少对周边环境的影响。</p>	<p>要求淮北市洁力活性炭有限责任公司加强环保管理，落实扬尘管控措施，确保污染治理设施正常运行，做好车间清扫工作。目前，车间积尘已清扫。</p>	已办结	无

					仅作为行政办公场所使用，不具备生产存贮能力。					
17	X3AH 202411 250072	淮北万都工贸有限公司环保设备不正常运行，废气、扬尘污染严重，夜间生产噪音扰民。	淮北市 杜集区	群众身边的生态环境问题	<p>经核：</p> <p>1.淮北万都工贸有限公司北侧车间覆膜砂工序正在生产，配套布袋除尘器及活性炭吸附装置等污染防治设施正常运行；调阅排污许可证，颗粒物排放限值为 15mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃排放限值为 60mg/m<sup>3</sup>，2024 年度废气自行监测报告，报告显示各排放口颗粒物排放浓度平均值为 3.6mg/m<sup>3</sup>、2.2mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃排放浓度平均值为 0.15mg/m<sup>3</sup>，均未超标。调阅 2024 年第三季度噪声自行监测报告，报告显示夜间各点位测量值分别为 51.8、50.5、51.2、50.2 分贝，未超标（夜间限值 55 分贝）。</p> <p>2.现场检查时，该公司北侧车间门口存在积尘，车辆运输过程中易产生扬尘；车间部分窗户破损。</p>	部分属实	扬尘、噪声管控到位，减少对周边环境的影响。	要求该公司加强车间管理，落实扬尘管控措施，及时清扫厂区积尘和修复车间破损窗户。目前，积尘已清理；已委托有资质的第三方进行噪声检测，根据检测结果做进一步处理。	未办结	无
18	X3AH 202411 250065	孙疃镇四里村周某安违规将 1 万立方左右的建筑垃圾、生活垃圾和塑料废弃物填入村内池塘进行复垦，占地十余亩。	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>经核，孙疃镇四李村田家东湖、哈家西湖、碾盘村东湖 3 处共填埋建筑垃圾、生活垃圾等约 30 吨，占地约 5 亩。</p>	属实	<p>1.建筑和生活垃圾清理到位。</p> <p>2.问题线索查处到位。</p>	孙疃镇政府要求土地复垦项目负责人立即清理填埋的建筑垃圾和生活垃圾等，严禁此类情况再次发生。目前，已清理部分建筑垃圾和生活垃圾；对相关责任人员问题线索移交濉溪县纪委监委进行初核调查。	未办结	无
19	X3AH 202411 250026	石弓镇神桥村温氏种猪场：1.场内水坑中存储猪	亳州市 涡阳县	群众身边的生	<p>经核查，亳州温氏石弓养猪场位于亳州市涡阳县石弓镇神桥村，建成投产于 2018 年，距离周边村庄 500 米以上。该养殖场建设有集污池、调节池</p>	部分属	畜禽粪污和生活垃圾规范处	已要求该养殖场进一步加强日常环境管理，规范处置畜禽粪污并加强资源化利	未办结	无

		粪水，未做防渗处理；2.场内夜间偷排污水到附近沟渠；3.垃圾随意堆放；4.粪棚未做密封，有严重臭味。		态环境问题	等污水处理设施（主要工艺为：调节池-升流式厌氧反应 USR-两级 AO 系统-加药除磷-多级稳定塘），能够正常使用，日处理规模约 640 立方米。养殖粪污通过固液分离，污水处理后暂存在厂区内的稳定塘内（6 个稳定塘容积共 90000 立方米，使用塑胶黑膜进行防渗处理）。养殖场西侧有一条排涝沟，沟内水体清澈，未发现场内夜间偷排污水到沟渠现象。因防疫需要，养殖场封闭管理，生活垃圾临时存放在场区封闭的垃圾桶内，每周由环卫工人定期清运。该养殖场按照环评要求，建设了防渗漏、防雨淋、防溢流的“三防”堆粪场，干粪暂存在场区内“三防”堆粪场中（面积约 1400 平方米），用于种植大户还田利用、果蔬种植等资源化利用。沿周边巡查发现，在场区围墙外下风向确有一定异味。	实	置，场界恶臭达标排放。	用的全程监管，及时清理生活垃圾，最大限度地避免扰民影响。目前该养殖场已对污水处理设施中的集水井和调节池加盖密封，减少恶臭气味的产生散发。		
20	X3AH 202411 250025	高炉镇杨瓦房村温氏高炉养猪场：1.无除臭设施，未密封的猪舍、粪棚异味扰民；2.场内水坑无防渗设施；3.建筑垃圾露天堆放；4.该场周围一处水渠水体发黑发臭。	亳州市涡阳县	群众身边的生态环境问题	经核查，亳州温氏畜牧有限公司温氏高炉种猪场位于亳州市涡阳县高炉镇杨瓦房村，建成投产于 2014 年，距周边村庄居民 500 米以上。该场现建设有 38 栋猪舍，目前在用 31 栋（包括两栋隔离舍），现有存栏母猪（种猪）4862 头，仔猪约 6000 头。猪舍尾端排气口建有除臭挡网，猪粪日产日清，但在场区围墙外下风向确能闻到一定异味。该养殖场按照“环评”要求，建设了防渗漏、防雨淋、防溢流的“三防”堆粪场，干粪暂存在场区内“三防”堆粪场中（面积约 2500 平方米），用于种植大户还田、有机肥生产等资源化利用。建设有集污池、调	部分属实	畜禽粪污规范处置，场界恶臭达标排放。	已要求该养殖场继续加强日常环境管理，及时处置畜禽粪污，减少恶臭气味的产生散发，最大限度地避免扰民影响。	未办结	无

					<p>节池等污水处理设施，能够正常使用，日处理规模约 480 立方米。养殖粪污经固液分离，污水处理后暂存在厂区内的 4 个氧化塘内（氧化塘池体使用水泥硬化防渗，底部铺设 1.0mm 厚 HDPE 防渗膜进行防渗处理，容积共 56000 立方米），然后用于场内冲栏、污水处理系统加药回用和周边种植大户农田灌溉。2024 年 2 月受雨雪极端天气影响，场区内一堆粪棚因雨雪导致破损坍塌，沿周边用无人机巡查，未发现养殖场区有建筑垃圾堆放。该养殖场提供历年来自行监测数据和涡阳县生态环境监测站取样监测数据（化学需氧量 48mg/L、氨氮 14.9mg/L）显示，其农灌排口水质均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）要求；场外一条名为“闻沟”的水沟从场区穿过，河道水质感官良好，取样监测数据（化学需氧量 21mg/L、氨氮 0.36mg/L）显示，符合地表水IV类水质标准。</p>					
21	X3AH 202411 250023	<p>黄海社区苑南生活小区内 13 亩坟地，祭祀、放炮等噪音扰民；该区域种植大量杨树生产的杨絮扰民；小区内护城河水水质发黑发臭。</p>	亳州市蒙城县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，该件与编号 X3AH202411150073 反映问题基本一致。</p> <p>1.南苑生活小区为老城区开放式居住区，非商业封闭小区。该区域每年清明等节日有群众祭祀现象，主要采用鲜花祭扫，偶有冥币行为。</p> <p>2.附近杨树在每年 5 月份存在杨絮扰民现象。</p> <p>3.“附近的护城河”实为嵇康河暗涵，污水已纳入污水管网，现场未发现明显异味。</p>	部分属实	文明祭扫、环境卫生管理到位。	已开展文明祭祀宣传，计划在杨絮盛花期时利用洒水等措施减少杨絮扰民现象。	未办结	无
22	X3AH	安徽涡阳县昇丰	亳州市	群众	<p>经核查，涡阳县晟丰新型建材有限公司位于涡</p>	不	规范日常	督促企业强化日常环境管	已	无

	202411 250024	新型建材有限公司在线监测数据长期造假，生产期间大量废气直排外环境。	涡阳县	身边的生态环境问题	阳县天静官街道工业园区A区，主要生产工艺以煤矸石为原料，生产粉煤灰砖、煤矸石砖。该公司烟气在线监测系统委托第三方（亳州市国澄环境科技有限公司）运维，监测站房内安装有视频监控系统，监控视频和监测数据均实时上传至生态环境部门监管平台并即时预警，近年来，在各级生态环境部门组织专项检查、“双随机、一公开”检查和安徽省生态环境厅组织的第四方核查中，均未发现有在线监测数据造假问题。该公司原料破碎生产线配套安装了脉冲布袋除尘设施，隧道窑生产线的干燥与焙烧废气经烟道收集至脱硫除尘系统处理后排放，核查未发现烟道旁路，未发现废气直排现象。	属实	环境管理，污染治理设施稳定运行。	理，保证污染治理设施稳定运行。	办结	
23	X3AH 202411 250074	张村镇李门社区夏某海违规经营煤炭厂，生产时扬尘污染严重。	亳州市 利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，反映的煤炭厂为利辛县张村镇夏某海煤球厂，位于张村镇老阜涡路路东侧，使用散煤为原料经煤球机制成煤球。2024年10月20日，张村镇和县生态环境分局在日常检查中，发现该厂的厂房未完全密闭且未安装布袋除尘设施，存在扬尘污染，现场要求该厂密闭厂房，安装污染防治设施，但该厂因经营困难，缺少资金不能按要求完成整改，负责人承诺不再生产，自愿拆除生产设备，清除物料。该厂于2024年11月10日将生产设备已拆除，厂区内的物料已清空。	部分属实	落实扬尘污染防治措施。	由属地乡镇、县生态环境分局加强日常巡查，防止问题反弹。	已办结	无
24	X3AH 202411 250027	符离镇鼎（顶）力玻璃制品厂未经处理的废气夜间向地面直排，	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实，该企业不是重点排污单位，按照有关规定不需要安装在线监测设备。企业生产期间产生废气经治污设施处理后高空排放，没有向地面直排。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群	加强日常监管，严格落实环保措施。	未办结	无

		未安装在线监测设备。		境问题			众的影响。			
25	X3AH 202411 250018	符离镇尖山村温氏养猪场：1.该场露天焚烧生活垃圾； 2.猪舍、粪棚未密封，无除臭设施，异味扰民； 3.环保站厌氧罐顶部未密封，沼气外溢； 4.污水坑无防渗设施。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实： 1.种猪场生活垃圾委托环卫部门收集处置，未发现露天焚烧生活垃圾。 2.猪舍、粪棚未密封，已喷洒生物除臭剂。 3.种猪场区建设有氧化塘，尾水采用1.0mmHDPE膜作为防渗膜储存，资源化回用不外排。养殖区定期喷洒生物除臭剂，并在风机口采用喷淋除臭措施处理臭气，喷淋频率采取一天1次喷洒，除臭剂配比为1:200。种猪场外有轻微异味。 4.种猪场区厌氧罐顶部未密封。 5.污水收集池已采取防渗措施，未发现污水渗入地下、直排外环境。	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	1.对出气口风机泄压口增加除臭网，配备喷淋装置。增加除臭剂喷洒频率，一天2次，除臭剂配比提高至1:100。 2.对厌氧罐顶部进行密封。 3.加强日常监管，严格落实环保措施。	未办结	无
26	X3AH 202411 250035	人民南路三八街道迎宾小区北区4号楼、5号楼地下车库垃圾乱堆乱放，宠物粪便随处可见，异味扰民，车库扬尘较大。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实，迎宾小区部分地区存在垃圾乱堆乱放，宠物粪便随处可见，异味扰民，车库扬尘较大问题。	部分属实	清理地下室垃圾、粪便，解决扬尘问题	市城投公司于11月26日对整个迎宾小区地下室进行实地排查，并安排物业公司对地下室存在的垃圾、粪便进行清理，同时对地下室整体治理，杜绝扬尘。	阶段性办结	无
27	X3AH 202411 250034	秦圩村温氏养猪场：1.猪粪棚未密闭，臭味扰民； 2.该场污水直排河道，污染河流水质；	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实： 1.该养猪场猪粪棚已密闭，养殖区定期喷洒生物除臭剂，并在风机口采用喷淋除臭措施处理臭气，喷淋频率采取一天1次喷洒，除臭剂配比为1:200。种猪场外有轻微异味。 2.该种猪场区建设有氧化塘，尾水采用	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	1.对出气口风机泄压口增加除臭网，配备喷淋装置。增加除臭剂喷洒频率，一天2次，除臭剂配比提高至1:100。 2.加强日常监管，严格落实	未办结	无

		3.该场环保设备损坏,无沼气处理设备。			1.0mmHDPE膜作为防渗膜储存,资源化回用不外排。 3.场区污水站正常运行,未发现污水渗入地下、直排河道。 4.猪场配置沼气脱硫罐以及沼气炉,对沼气进行处理、燃烧消耗使用。			环保措施。		
28	X3AH 202411 250069	王塘村温氏养猪场猪粪棚内猪粪堆积,场内未做除臭和密封设施,存在严重臭味;无污水处理设施,粪污偷排周边水沟里。	宿州市 灵璧县	群众身边的生态环境问题	经现场核实: 1.该养殖场位于灵璧县渔沟镇刘塘村王塘自然庄,养殖场对可能产生异味的环节均已配套安装除臭设施;堆粪场定期除臭,未密封,阳光棚侧壁与顶棚之间留有较大缝隙未衔接,存在一定异味。 2.该养殖场按照环评要求配套建设了养殖污水预处理设施,并正常使用。 3.该养殖场周边500米范围内无大、中型河沟,现场检查未发现附近小沟有养殖污染物外排或残留痕迹;11月20日接到前期交办信访件反映该点位问题后,灵璧县迅速委托第三方公司对该养殖场附近田间小沟分别取水样检测,共取了3个水样,其中2个为IV类水质、1个为V类水质,均符合地表水水质标准(不低于V类)。	部分属实	规范运行粪污处理设施,杜绝外排行为;定期清理打扫、消毒除臭,保持场地区及周边环境清洁、有效减轻异味。	目前,该养殖场已经对该堆粪场阳光棚侧壁与顶棚衔接处缝隙进行了封堵,有效减轻臭味逸出。	未办结	无
29	X3AH 202411 250017	北杨寨大张村温氏养猪场:1.未安装除臭设施,有机粪棚未密闭,臭味严重扰民; 2.该场西南方存在两处建筑垃圾	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实: 1.该养殖场猪粪棚未密封,已喷洒生物除臭剂。种猪场区建设有氧化塘,尾水采用1.0mmHDPE膜作为防渗膜储存,资源化回用不外排,在养殖区定期喷洒生物除臭剂,并在风机口采用喷淋除臭措施处理臭气,喷淋频率采取一天1次喷洒,除臭剂配比为1:200。 2.该场西南方存在少量建筑垃圾堆放。	部分属实	整改措施落实到位,减少对环境影响。	1.责令温氏北杨寨种猪场采取措施降低养殖异味影响。对泄压口增加除臭网,配备喷淋装置。增加除臭剂喷洒频率,一天2次,除臭剂配比提高至1:100。 2.对建筑垃圾进行清理。 3.加强日常监管,严格落实	未办结	无

		圾堆放; 3.环保设施附近 多处渗坑直排污 水。			3.环保设施附近无渗坑,未发现污水渗入地下、 直排外环境。			环保措施。		
30	X3AH 202411 250073	1.萧县经济开发 区德豪合成革有 限公司生产线涂 台工序、洗桶区、 配料车间未密 闭、物料桶未覆 盖导致挥发废气 无组织排放;揉 纹废气污染治理 设施无法正常运 行,磨皮废气颗 粒物及布袋收尘 器长时间污染; 2.萧县轻化工园 区萧县千竹能源 有限公司烟筒冒 黄烟,燃料堆场 扬尘大且散发恶 臭;该公司生物 质锅炉未使用挡 尘卷帘封闭,产 出生物质灰渣随 意丢弃;物料地 磅出入口未按要 求设置车辆冲洗	宿州市 萧县	群 众 身 边 的 生 态 环 境 问 题	经现场核实: 1.安徽省德豪合成革有限公司生产线涂台工 序、洗桶区、配料车间均密闭。配料车间安装了集 气罩,无组织废气经引风机收集后输送至废气处理 设施处理后排放;配料车间内有少量物料桶未密 闭,有明显异味。经调阅环评资料,揉纹工序未要 求安装污染治理设施。磨皮工序正在作业,配套建 设的布袋收尘设施运行正常,现场未发现粉尘外逸 现象。 2.萧县千竹能源有限公司因园区供热负荷有时 过低,导致锅炉炉膛温度偏低,偶尔会出现冒黄烟 现象。生物质燃料在装卸时产生的扬尘及堆放过程 中部分燃料发酵产生的异味,对周围环境造成了一 定的影响。该公司9月已对锅炉燃料输送带进行封 闭,燃料入口处增加了挡尘卷帘门;产生的生物质 灰渣暂存一般固废库后,交由有资质单位定期处 置,现场未发现灰渣随意丢弃现象。调阅环评资料, 未要求对地磅出入口建设车辆冲洗装置。	部 分 属 实	加 强 常 态 化 管 理, 减 少 对 周 边 环 境 影 响。	加 大 环 境 监 管 力 度, 生 产 期 间 密 闭 作 业, 污 染 治 理 设 施 规 范 运 行。	已 办 结	无

		设施。								
31	X3AH 202411 250013	泗县原钢铁厂院内，邓某安妈咪月子中心院内露天堆放大量黄沙、石子、水泥等建筑垃圾，车辆进出扬尘扰民。	宿州市 泗县	群众身边的生态环境问题	<p>经现场核实：</p> <p>1.泗县原钢铁厂为泗县恒益铸业钢铁厂，韩某某将恒益钢铁厂作为物料堆场堆放黄沙、水泥、石子等，院内西南侧有建筑垃圾 40 多吨，南侧有少量建筑垃圾。现场发现，堆放的黄沙、水泥、石子、建筑垃圾等未覆盖。</p> <p>2.邓某安妈咪月子中心院内堆放有黄沙 80 多吨、石子 40 多吨、水泥 30 多吨、其他建筑垃圾共 80 多吨。经查，经营户甄某取租用该院内厂房用于暂存售卖的黄沙、石子、水泥等，部分黄沙、水泥、石子等未完全覆盖，车辆进出存在扬尘现象。</p>	属实	加强监督管理，督促建材经营业主严格落实防尘措施，避免造成扬尘污染。	<p>1.责令业主对堆存的建筑垃圾立即清理，禁止今后在院内收集堆存建筑垃圾。</p> <p>2.对售卖的黄沙建材使用防尘网进行全覆盖，避免造成扬尘污染。</p> <p>3.对进出厂区道路进行洒水保洁，减少车辆进出扬尘污染。目前，业主已对堆存的建筑垃圾全部转运清理，并已购买防尘网对黄沙进行了全覆盖。</p>	未办结	无
32	X3AH 202411 250007	举报人认为循环经济产业园：1.蚌埠市开源环保公司未经批准非法开采地下水资源，渗滤液蒸发处理车间未批先投，产生刺激性臭味，将浓缩液通过明暗管回排入垃圾渗滤液调节池；2.蚌埠市绿色动力再生资源有限公司伪造	蚌埠市 龙子湖区	群众身边的生态环境问题	<p>1.关于反映的第一个问题。经查，开源环保公司前期非法使用地下水，2023 年 2 月水利部门已要求其限期整改，2023 年 3 月开源公司已经单独安装自来水管，厂区内地下水井已经回填不再使用；2022 年因蒸发车间设备老旧，在厂区内原蒸发车间西侧新增浓缩液处置设施一套，处置工艺并未改变，不存在未批先投；浓缩液处置按环保要求建有配套的环保在线检测系统，在线实时监测，符合环保排放标准，超出渗滤液蒸发系统处理能力的少量渗滤液回排于暂存渗滤液的调节池，未排入雨污水管网及其他水体。</p> <p>2.关于反映的第二个问题。经查，市城管局及市生态环境局 2024 年上半年已经调查核实，确认举报不属实。目前已举报至市纪委监委驻城管局纪检</p>	部分属实	规范实施垃圾渗滤液处理，严格履行环保责任，进一步加强常态化管理，落实主体责任，按照环保要求实施环境监测。	进一步加强常态化管理，落实主体责任，按照环保要求实施常态化环境监测。	已办结	无

		<p>手续非法收购有毒有害、陈腐垃圾进厂焚烧；3. 园区原干化污泥填埋区整改不彻底，医废厂新建仓库周边至园区南墙、渗滤液调节池西侧，地下2-3米仍存在约3万吨污泥；4. 市殡仪馆以南约100米处的临时污泥填埋区地下有约1000吨污泥。</p>			<p>组，纪检组正在调查核实。</p> <p>3.关于反映的第三个问题。经查，原临时堆放的污泥已于2020年期间全部转运生活垃圾堆体规范填埋，并于2020年12月通过安徽省住建厅会同省生态环境厅、省政法委组织的专家核查验收。设置的监测井日常检测及监督性检测均未发现污染环境。</p> <p>4.关于反映的第四个问题。经查，2024年1月市环卫处通过公开招标对临时污泥填埋区的污泥已经进行转运处置，4月份通过竣工验收，租赁土地建设的填埋池已经回填平整，符合复耕要求，租户已经全部签字接收。</p>					
33	X3AH 202411 250009	<p>吴小街镇苏井村北淝河黄家渡闸向北2、3公里，徐台子村以西，京沪铁路以东40亩水塘内填埋了约200万吨的生活垃圾及建筑垃圾。</p>	蚌埠市淮上区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，该区域以前是铁路修建时取土产生的低洼地，因在京沪铁路两侧50米红线范围内，长期无人监管，导致该区域存在私自倾倒垃圾现象。现场核查时，该区域大部分土地已被种植蔬菜，地表为黄土地面，周边尚存一些堆放的建筑垃圾和生活垃圾，但没有投诉人反映的200万吨之多。通过溯源调查、咨询群众等方式得知之前倾倒建筑、生活垃圾的人为吴小街镇徐台村村民徐某某等人。</p>	部分属实	<p>按期完成整改，同时常态化开展巡查，确保问题不反弹。</p>	<p>目前，已通过机械设备将裸露区域的建筑及生活垃圾清运30余车，并送往蚌埠市华通新型建材有限公司新厂进行无害化处理。下一步淮上区将继续做好该问题的跟踪督促整改工作，确保12月底将裸露部分建筑和生活垃圾清运完毕，同时进一步加强监管力量，常</p>	未办结	无

								态化开展巡查,确保问题不反弹。		
34	X3AH 202411 250008	1.高新区高新投资集团在蚌埠市第四污水处理厂院内擅自开挖污泥堆存池,非法处置约2万吨污泥,异味扰民; 2.涂山西路天新重工(大富机电)拆迁工地非法处置7万吨建筑垃圾,另有大量建筑垃圾露天堆放; 3.天河路老特步厂、外环线亚伦电子拆迁工地非法处置建筑垃圾。	蚌埠市 高新区	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映的第一个问题。经查,蚌埠市住建局为解决第二、三、四污水厂污泥堆放问题,要求市环卫处按照现场施工环境和环保要求在四污厂院内按规范建设污泥暂存池。2023年12月,高新投资集团因建设工业污水处理项目,需要占用该污泥暂存池场地,经同意后,在原堆存场地北侧按规范新建污泥池转存该批污泥。2024年8月1日,高投公司经市生态环境局专题会议同意后开挖转运在四污厂暂存的污泥。</p> <p>2.反映的第二个问题。天新重工(大富机电)拆迁项目总占地约500亩。2022年10月,天新重工公司通过公开竞价的方式确定以安徽交仁建设有限公司(以下简称“交仁建设”)为拆迁承包单位,交仁建设于2022年11月30日进场拆除施工,目前拆除工作已基本结束,但因建筑垃圾回收价格纠纷问题,仍有部分建筑垃圾堆放拆迁现场。高新区已督促拆迁单位对堆放建筑垃圾进行覆盖防尘,对场地内裸土播撒草种防止扬尘。</p> <p>3.反映的第三个问题。天河路老特步厂厂房属于蚌埠高新投资集团所有的固有资产,根据蚌埠市有关重点项目安排,2024年4月,高投集团按照《蚌埠市国有资产交易监督管理办法》公开竞标方式确定安徽上和建筑工程有限公司(以下简称“安徽上和”)取得该地块的拆除权及建筑物残值的处理权。</p>	部分属实	有序转运四污厂存量污泥,杜绝环保隐患,规范处置建筑垃圾。	<p>1.督促相关单位对天新重工堆放的建筑垃圾进行全面覆盖,避免扬尘污染。</p> <p>2.安排环卫保洁,定期对天新重工拆迁工地内部道路进行洗扫降尘,加强日常巡查,合理规范处置建筑垃圾。</p>	阶段性办结	无

					目前,该地块已全部拆除完毕,所产生的建筑垃圾按规范要求再利用;亚伦电子厂房属于高投集团所有的固定资产,高投集团根据重点项目建设需要,经公开招标后,由安徽上和建筑工程有限公司实施钢结构厂房拆除工作,目前拆除工作已结束,产生的部分建筑垃圾,按规范要求再利用。					
35	X3AH 202411 250004	淮光村乔徐郢及狄郢子和仇岗村拆迁工地未办理建筑垃圾处置核准手续,非法处置 25 万吨建筑垃圾。	蚌埠市经开区	群众身边的生态环境问题	<p>经查,反映的淮光村乔徐郢及狄郢子和仇岗村拆迁工地分属于淮光城中村改造项目、仇岗城中村改造项目内容。其中,淮光城中村改造项目于 2021 年 5 月经公开招标确定安徽禹腾建筑有限公司为拆旧施工单位,淮光村委会与该公司签订了《淮光城中村改造拆房合同书》,合同明确由该公司负责处理项目红线内所有房屋、基础设施的拆除、清运相关事宜,建筑物的残值、建筑垃圾归该公司所有。仇岗城中村改造项目于 2019 年 8 月经公开招标确定溪莲海建设发展有限公司为拆旧施工单位,仇岗村委会与该公司签订了《仇岗城中村改造一期拆除合同书》,合同明确由该公司负责处理项目红线内所有房屋、基础设施的拆除、清运相关事宜,建筑物的残值、建筑垃圾归该公司所有。因资金等原因,淮光城中村改造项目和仇岗城中村改造项目均于 2021 年底暂停推进,上述两家中标单位均已陆续退场。2024 年 11 月 28 日,经与上述两家中标单位现场核实,企业查询资料后反馈,淮光城中村改造项目累计清运建筑垃圾约 10 万吨,仇岗城中村改造项目累计清运建筑垃圾约 8 万吨,上述建筑垃圾清</p>	部分属实	淮光村、仇岗村拆迁建筑垃圾规范运输处置。	下一步,经开区继续做好淮光村、仇岗村未拆迁建筑物的环境管理,防止扬尘污染,在征迁项目再次启动前及时编制建筑垃圾处置计划,及时办理建筑垃圾处置核准手续,规范拆除建筑垃圾处置行为,确保淮光村、仇岗村拆迁建筑垃圾规范运输处置。	已办结	无

					运过程中均未办理建筑垃圾处置核准手续。					
36	X3AH 202411 250003	1.八一化工涂山路老厂拆迁项目施工过程中,在原氯苯装置区西南位置违法向拆迁区域土坑内和泵厂区下水道内排放黄色、黑褐色有异味的化工废液,将拆除过程中产生的大量危废混掺入20多万吨建筑垃圾中,非法处置;2.涂山路以北棚户区旧城改建项目拆迁工地未办理建筑垃圾处置核准手续,非法处置30万吨建筑垃圾;3.长青乡王岗村拆迁工地未办理建筑垃圾处置核准手续,非法处置9	蚌埠市禹会区	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映的第一个问题,经现场走访调查,反映的废液为该厂区下雨时产生的淋溶废水,淋溶废水通过径流收集至厂区水池内,废水呈浅黄色,厂区工作人员通过水泵抽向沟渠(投诉人反映的排放位置),废水经过沟渠后排向厂区污水处理站,污水处理站安装有在线监测装置并与生态环境部门联网,废水经处理后排向蚌埠市第一污水处理厂。经查询八一化工近期的在线监测数据,该公司所排废水不超标。八一化工现场建筑垃圾委托上海垄中环境监测技术有限公司进行检测,检测结果为一般固废。</p> <p>2.反映的第二个问题,涂山路以北棚户区旧城改建项目于2021年7月15日启动,该项目是对涂山路以北区域国有土地上房屋实施征收。2021年10月9日,江苏翰彩硕建设工程有限公司在蚌埠市产权交易中心以293.9万元的价格受让了禹会区涂山路以北棚户区旧城改建项目建筑物拆除权。江苏翰彩硕建设工程有限公司本着变废为宝、循环利用的原则,对该区域建筑垃圾合理利用,规范运输,用于蚌埠市周边在建厂房垫层建设、道路垫层建设等,并在施工作业及运输过程中严格落实“六个百分百”管控要求。经测算,共计处置建筑垃圾约2万吨。2023年下半年起,因征迁资金短缺,征迁进度缓慢,拆除后的建筑垃圾按照环保要求已全覆盖,暂未进行处置。</p>	基本属实	加强辖区内建筑垃圾处置的监管,并同步做好未清运建筑垃圾的覆盖工作。	<p>1.加快八一化工厂区内建筑垃圾清运速度,同时对建筑垃圾清运进行过程监督,坚持对厂区建筑垃圾监测一批,运输一批,并同步将监测报告报生态环境部门备案。</p> <p>2.利用多种宣传渠道把建筑垃圾处置的相关规定对实施拆迁和建筑垃圾运输的企业进行宣传,压实企业主体责任。</p> <p>3.举一反三,由禹会区住建局采取“四不两直”的方式对辖区内所有拆迁工地的建筑垃圾清运和过程中抑制扬尘等工作进行监督;各乡镇、街道安排专人对各自辖区内拆迁工地的建筑垃圾清运和过程中抑制扬尘等工作进行日常监管,对未及时清运的建筑垃圾使用防尘网全面覆盖,抑制扬尘产生。</p>	未办结	无

		万吨建筑垃圾。			3.反映的第三个问题，该拆迁项目为王岗村二期保障房项目用地，该项目的建筑垃圾全部源于房屋征迁的王岗村村民自建房，该项目一共征迁197户。经核算，建筑垃圾量约7万吨，王岗村村两委本着变废为宝、二次利用，不造成环境污染的原则将部分建筑垃圾就地用于王岗二期安置房建设临时道路垫层，剩余部分建筑垃圾规范运输就近用于工地的地基垫层及道路建设当中。					
37	X3AH 202411 250002	刘集镇董苗村的飞跃新型材料有限公司生产与环评不符，厂内道路有积尘，砂石料未覆盖，夜间卸料噪音扰民，	蚌埠市固镇县	群众身边的生态环境问题	经查，反映的为固镇县飞跃新型建材有限公司，法人代表王某。该公司《年产40万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》于2016年6月24日经原固镇县环境保护局批复通过；《年加工20万吨石子项目环境影响报告表》于2019年5月30日经蚌埠市固镇县生态环境分局批复通过；《年产15万吨机制砂生产线综合利用改造项目环境影响报告表》于2020年10月16日经蚌埠市固镇县生态环境分局批复通过；《年产15万吨机制砂生产线改扩建项目环境影响报告表》于2022年10月18日经蚌埠市固镇县生态环境分局批复通过。2024年11月26日，蚌埠市固镇县生态环境分局对该公司进行现场核查，发现该公司建设2条机制砂生产线，1条混凝土生产线，原年加工20万吨石子生产线已改扩建为年产15万吨机制砂生产线。该公司实际建设内容与环评批复一致，现场检查未发现该公司存在生产内容与环评不符的情况。现场检查时，该公司混凝土生产处于生产状态，2条机制砂生产线	部分属实	严禁露天堆放物料，保证厂区环境整洁，不得在夜间从事产生噪声的生产活动。	要求该公司对物料大棚进行维修，在大棚维修完成前对露天堆放的物料严密覆盖，防止产生扬尘污染；对厂区环境进行清理整治，对地面积尘进行清扫，厂区定时清理，保证厂区环境整洁；调整公司作业时间，不得在夜间22:00至次日凌晨6:00间从事产生噪声的生产活动。同时要求该公司加强管理，确保各项污染防治设施正常运行，污染物达标排放。	未办结	无

					处于停产状态，厂区地面积尘较重，环境较差，因该公司机制砂生产线物料大棚倒塌，存在部分砂石物料露天堆放的情况。该公司在近期存在夜间卸料作业的情况，卸料作业及车辆运输时产生噪声较大。					
38	X3AH 202411 250005	<p>投诉人对受理编号 X3AH202411070064 的信访件办理情况不认可：</p> <p>1.调查核实情况的第 1 条中“该公司生产原料黄沙、石子通过皮带输送带输送到搅拌机内，粉料、水泥等原料由螺旋输送机输送至搅拌机内”，举报人认为该公司皮带输送未全封闭；</p> <p>2.调查核实情况的第 1 条中“水泥和粉煤灰筒库顶部配套安装有仓顶布袋除</p>	蚌埠市固镇县	群众身边的生态环境问题	<p>经查，反映的为蚌埠江砼混凝土搅拌有限公司，2024 年 11 月 26 日，蚌埠市固镇县生态环境分局对该公司进行现场核查，发现该公司上料工段及物料输送带全部位于物料大棚内，大棚内安装了喷淋设施。外露部分已全部进行封闭。根据该公司环评及批复内容显示，该公司上料粉尘为无组织排放粉尘，2024 年 11 月 10 日委托第三方检测公司对厂区无组织排放的粉尘进行了检测，《检测报告》显示排放粉尘浓度未超出《水泥工业大气污染物排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。蚌埠市固镇县生态环境分局使用无人机对该公司仓顶布袋除尘器粉尘收集情况进行巡查，该公司水泥和粉煤灰筒库顶部已完全封闭，筒库顶部无积尘情况。该公司废水主要为混凝土运输车的冲洗废水，地面冲洗废水和生活污水，建有二级沉淀池，冲洗废水进入沉淀池经二级沉淀后循环使用不外排，生活污水进入化粪池。现场核查时，该公司北侧围墙外已规范建设一体化粪污处理设备，厂区围墙四周未发现存在排放废水的情况。该公司《年产 50 万方预拌混凝土搅拌项目环境影响报告表》于 2014 年 11 月 24 日经原固镇县环境保护局审批通过，2017 年 4</p>	部分属实	对加油点进行查封，消除环境安全隐患。	该公司在厂区内设立加油点，未在应急管理部门备案和办理相关手续，涉嫌非法贮存危险化学品，固镇县应急管理局已依法对该公司加油点实施了查封，待调查后进一步进行处理。	未办结	无

		<p>尘器”，举报人认为除尘器未进行有效收集且顶部有大量粉尘；3.调查核实情况的第2条中“该公司废水主要为混凝土运输车的冲洗废水、地面冲洗废水和生活污水”，举报人认为该公司常从围墙处偷排废水；4.该公司环评内容与实际不符，未批先建，未落实环保“三同时”政策；5.该公司无环评手续储存售卖柴油。</p>			<p>月11日通过环境保护竣工验收。该公司生产原料黄沙、石子通过皮带输送带输送到搅拌机内，粉料、水泥等原料由螺旋输送机输送至搅拌机内，加水后对物料进行配料，搅拌工序全部封闭式作业。水泥和粉煤灰筒库顶部配套安装有仓顶布袋除尘器，水泥和粉煤灰筒库进料产生的粉尘通过除尘器处理后有效收集。该公司搅拌机及水泥和粉煤灰筒库外部建设有密闭大棚，搅拌工序全部在密闭大棚内进行。现场核查未发现该公司存在未批先建和未落实环保“三同时”的情况。该公司在厂区西侧房间内安装有一台柴油加油机，配套建设2个储油罐，据负责人介绍该柴油加油点为公司自用，主要给公司内部的运输车辆和铲车加油，不对外经营。现场检查未发现该公司存在售卖柴油情况。查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》内容，该加油点不属于建成区内加油站，不需要办理环评相关手续。</p>				
39	X3AH 202411 250001	<p>新马桥镇蚌埠铜陵现代产业园硅谷大道东侧安徽拓源新型建材有限公司：1.未按环评要求建设车</p>	蚌埠市固镇县	群众身边的生态环境问题	<p>经查，反映的为安徽拓源新型建材有限公司（以下简称“拓源建材”），法定代表人安某。</p> <p>1.关于“未按环评要求建设车辆冲洗平台、排水沟、雨污分流管网”的问题。拓源建材已按环评要求在厂区大门处建设车辆冲洗平台，现场核查时正在使用，已按照雨污分流要求设置雨水管网和污</p>	部分属实	<p>1.要求企业严格按照排污许可证要求制定检测计划并开展自行监测。</p> <p>2.对厂房破损处进行维修，减少无组织粉尘逸散；加强车辆管理，运输过程中采取</p>	未办结	无

		<p>辆冲洗平台、排水沟、雨污分流管网；2.车辆、地面冲洗废水未进沉淀池，未建生活污水收集池；3.物料运输未密闭；4.未按排污登记要求开展废气和噪声自行监测；5.粉尘污染严重；6.实际生产内容与环评内容不符；7.固废掩埋在厂内。</p>		<p>水管网，雨水经厂区雨水管网收集，经三级沉淀后排入园区雨水管网；生产废水为运输车辆和设备清洗废水，废水经砂石分离器、二级沉淀池处理后循环使用。</p> <p>2.关于“车辆、地面冲洗废水未进沉淀池，未建生活污水收集池”的问题。车辆冲洗平台东侧建设有一座循环水池，车辆冲洗后废水进入循环水池循环使用；厂区建设有污水收集管网，冲洗废水经收集后回用于车辆清洗；生活污水已建设一座化粪池，位于办公楼西南侧。</p> <p>3.关于“物料运输未密闭”的问题。公司运输车辆类别有运输卡车、混凝土搅拌车、混凝土输送泵车，混凝土搅拌车、混凝土输送泵车运输物料为湿料，均密闭运输，卡车均配套有伸缩式防尘布，现场核查时发现部分车辆覆盖不完全。</p> <p>4.关于“未按排污登记要求开展废气和噪声自行监测”的问题。该公司设置四个废气排口，分别为沥青加工拌和车间沥青罐废气和烘干筒废气排口 DA001、路面建材混凝土加工车间矿粉罐废气排口 DA002、搅拌机废气排口 DA003、天然气锅炉废气排口 DA004。经核查拓源建材自行检测报告，对 DA001 废气排口苯并(a)芘、DA003 废气排口氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、DA004 废气排口颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物未定期开展检测。该公司厂界环境噪声检测频次为 1 次/季，已定期开展自行检测。</p>	<p>展自行监测。</p> <p>2.对厂房破损处进行维修，减少无组织粉尘逸散；加强车辆管理，运输过程中采取密闭措施，防止物料遗撒。</p> <p>3.开展厂区内土壤和地下水检测。</p>	<p>密闭措施，防止物料遗撒。</p> <p>3.开展厂区内土壤和地下水检测。</p>		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

				<p>5.关于“粉尘污染严重”的问题。该公司已使用洒水车定期对厂区道路进行洒水降尘，生产车间已按照环评要求配套建设废气治理设施。但部分厂房门窗存在破损，存在粉尘无组织逸散现象。</p> <p>6.关于“实际生产内容与环评内容不符”的问题。该公司已建成30万立方米路面建材生产线、40万吨沥青混凝土生产线、50万立方米混凝土生产线，分别于2021年5月、2022年8月、2022年10月完成竣工环境保护验收，检查未发现生产与环评不符情况。</p> <p>7.关于“固废掩埋在厂内”的问题。该公司厂区地面已硬化，未发现固废掩埋痕迹。</p>						
40	X3AH 202411 250067	陈集镇君王村南庄西南侧某养殖场异味严重，污水直排外环境；银杏养殖场、三宝养殖场、星浩养殖场、君王沟北养牛场均未建环保设施；王某秸秆收储大棚、君王村206国道砂石厂扬尘污染严重。	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	<p>1.关于反映“陈集镇君王村南庄西南侧某养殖场异味严重，污水直排外环境”的问题。经查，反映的为陈集镇君王村沟南组王仲宝养殖场，肉猪存栏60头，未建设干粪堆场和化粪池，存在异味及粪污外排情况。</p> <p>2.关于反映“银杏养殖场、三宝养殖场、星浩养殖场、君王沟北养牛场均未建环保设施”的问题。经查，君王村无银杏养殖场、三宝养殖场、星浩养殖场，陈集镇未查到三家养殖场相关信息。“三宝养殖场”应为王某宝养殖场，从地理位置上看，与投诉反映的“陈集镇君王村南庄西南侧某养殖场”为同一家养殖场。君王沟北养牛场共有3户，分别为王某亚养殖场，肉牛存栏9头，建有化粪池，粪污日清，场地较为整洁；王某军养殖场，肉牛存栏</p>	部分属实	督促养殖场做好日常清理；督促怀远县君鹏再生资源利用有限公司立即修复坍塌厂房，清理地面积尘，砂石物料清理入库，定	<p>1.由怀远县农业农村局负责，陈集镇人民政府配合，指导王某宝养殖场、王某东养殖场、张某明养殖场规范建设干粪堆场，王某军养殖场规范使用环保设施，并督促以上养殖场做好日常清理。</p> <p>2.督促怀远县君鹏再生资源利用有限公司立即修复坍塌厂房，清理地面积尘，砂石物料清理入库，定期洒水抑尘。</p>	已办结	无

				<p>28头，建有干粪堆场和化粪池，存在使用不规范情况，场地较为整洁；张某明养殖场，肉牛存栏17头，建有化粪池，粪污日清，场地较为整洁。</p> <p>3.关于反映“王某秸秆收储大棚扬尘污染严重”的问题。反映的为怀远县恒光草料库，2024年11月26日现场核查时该草料库已封场，未进行生产，草料库内外已按前期要求进行整改，库房已封闭，未发现其他环境问题。</p> <p>4.关于反映“君王村206国道砂石厂扬尘污染严重”的问题。反映的砂石厂为怀远县君鹏再生资源利用有限公司，2024年11月27日现场核查时，该公司未生产，厂房坍塌后未完全修复，厂区内空地堆放大量砂石物料，未采取密闭、围挡、洒水等措施，地面积尘较厚。</p>	期洒水抑尘。					
41	X3AH 202411 250068	陈集镇产业园内企业没有环评和环保设备，产生异味及噪声污染；陈集密厂的远达新型建材有限公司烟筒冒青烟，生活污水外排，没有环评手续，没有环保设备；陈集计生办斜对面废品收购	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	<p>1.关于反映的第一个问题。怀远县陈集镇乡村振兴产业园目前入驻8家企业，分别为怀远县众创喷涂有限公司、蚌埠大洲电器有限公司、安徽浩禹环保设备有限公司、安徽启恒精工制造有限公司、耘驰（蚌埠）中药科技有限公司、蚌埠宏海渔具有限公司、蚌埠清乐智能科技有限公司、蚌埠市天金科技有限公司。怀远县众创喷涂有限公司《怀远县众创喷涂有限公司项目环境影响报告表》于2020年7月经蚌埠市怀远县生态环境分局批复。现场核查时污染防治设施正常运行，无明显异味。蚌埠大洲电器有限公司《年加工50万套电熨斗及50万套三明治机项目环境影响报告表》于2022年6月经</p>	部分属实	对产业园内存在未批先建的企业依法查处；加强对产业园内企业、安徽省远达新型建材有限公司、怀远县绿宇再生资源有限公司的日常监管，确保污染防治设备正常运行，污染物达标排放。	1.怀远县生态环境分局对产业园内存在未批先建的企业依法查处。 2.加强对产业园内企业、安徽省远达新型建材有限公司、怀远县绿宇再生资源有限公司的日常监管，确保污染防治设备正常运行，污染物达标排放。 3.加强陈集镇卫生院及周边卫生保洁，杜绝生活垃圾乱堆乱放问题。	未办结	无

		<p>站内某塑料加工厂，产生难闻异味，污水流入周边农田；陈集镇卫生院东侧街道大沟水质发臭难闻，周边饭店、住户、医院生活污水直排沟渠，周边垃圾乱堆乱放，异味扰民。</p>		<p>蚌埠市怀远县生态环境分局批复。现场核查时污染防治设施正常运行，无明显异味。安徽浩禹环保设备有限公司《年加工 300 套一体化污水设备项目环境影响报告表》于 2022 年 3 月经蚌埠市怀远县生态环境分局批复。现场核查时污染防治设施正常运行，无明显异味。安徽启恒精工制造有限公司《年产 1 万套汽车配件及 10 万个水泵配件项目》于 2023 年 3 月经蚌埠市怀远县生态环境局批复。现场核查时污染防治设施正常运行，无明显异味。耘驰（蚌埠）中药科技有限公司于 2022 年 4 月前后入园，从事茶叶产品调配包装，不纳入环境影响评价管理，不产生生产性废气、废水。蚌埠市天金科技有限公司现场正在建设，未办理环境影响评价手续，存在未批先建违法行为。蚌埠宏海渔具有限公司现场正在建设，未办理环境影响评价手续，存在未批先建违法行为。蚌埠清乐智能科技有限公司现场正在建设，未办理环境影响评价手续，存在未批先建违法行为。2024 年 11 月 27 日，蚌埠市怀远县生态环境监测站现场对陈集镇乡村振兴产业园噪声开展了检测，检测结果陈集镇产业园内企业厂界噪声昼间最大值：59.0dB，未超过《工业企业厂界环境排放标准》（GB 12348-2008）中二类标准（昼间 60dB）。</p> <p>2.关于反映的第二个问题。反映的为安徽省远达新型建材有限公司，该公司《新建年产 3 亿块（折标）烧结非黏土砖生产线建设项目环境影响报告</p>	<p>宇再生资源有限公司日常监管，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放；坚决落实生态环境“网格化”监管措施，加强巡查，防止反弹。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>表》于2021年2月3日通过蚌埠市怀远县生态环境分局批复，2024年11月26日现场核查时，该公司正在生产，污染防治设施正常运行，厂区内已洒水抑尘。生活污水按照环评要求经化粪池处理定期清掏不外排，未发现有生活污水外排现象；烟气排放呈白色，蚌埠市怀远县生态环境监测站现场对该公司废气排放口进行了烟气黑度检测，检测结果该公司废气排放口烟气黑度（林格曼黑度）为1级，因该项目环评、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/ 4362—2023）均未对该行业烟气黑度规定排放限值，烟气黑度（林格曼黑度，级≤1）时表征烟气的清洁度较好。现场未发现其他环境问题。</p> <p>3.关于反映的第三个问题。反映的为怀远县绿宇再生资源有限公司，该公司已办理环评手续和排污许可证，2024年5月至今，该企业一直处于停产状态，现场未发现明显异味及污水外流现象。</p> <p>4.关于反映的第四个问题。2024年11月26日经现场核查，陈集镇卫生院东侧街道及周边均无沟渠，卫生院及周边住户、饭店、商户等生活污水均已接入陈集镇污水管网，进入陈集镇污水处理厂处理，无直排现象，卫生院周边设置有垃圾桶，镇区街道由光大公司每日保洁，未发现垃圾乱堆乱放，异味扰民问题。</p>						
42	X3AH	杨桥镇冷楼村西	阜阳市	群众	群众反映的“秸秆发电厂灰”为生物质电厂灰	属	符合土壤	1.加强对国能临泉生物发	未	无

	202411250015	北侧烧窑挖土留下的水塘内填埋了秸秆发电厂的飞灰。	临泉县	身边的生态环境问题	渣,国能临泉生物发电有限公司将产生的生物质电厂灰渣委托临泉县睿鑫建材股份有限公司进行处理,根据《国能临泉生物发电有限公司生物质电厂灰渣综合利用可行性方案》(方案结论为“生物质灰渣底灰可作为土地复垦的基料,为土地复垦提供大量的原料”),临泉县睿鑫建材股份有限公司委托临泉县庆临再生资源有限公司将灰渣转运至原临泉县华瑞新型墙体材料有限公司取土坑,该取土坑填平覆土后用于耕种。目前,已种植小麦。	实	和地下水控制指标要求,加强日常监管,防止污染问题。	电有限公司监管,灰渣清运及利用规范合规。 2.委托第三方检测机构按照技术规范和流程开展土壤和地下水检测,根据检测结果,落实整改。	办结	
43	X3AH202411250006	安徽临泉陶老南天门湾内养鹅,距离赵集庄距离近,异味扰民。	阜阳市临泉县	群众身边的生态环境问题	群众反映的养鹅场为安徽柳桥农业有限公司,位于陶老乡南天门行政村南小湾村,已办理排污许可登记手续,建有污水处理池、堆肥棚、三级沉淀池,现存栏2.4万只鹅,采用高网床、垫料式养殖模式,粪污垫料式发酵后定期清理,场区饲料存储区少量饲料外包装破损,受潮发酵产生一定异味。该公司东、西、南、北距居民住宅最近距离分别为2000米、2500米、2000米、1500米,距离河南省淮滨县赵集约2000米,未发现异味扰民现象。	部分属实	异味得到有效管控。	1.增加垫料厚度,添加微生态制剂,提升发酵质量,增强除臭效果。 2.对破损饲料包进行清理,加强日常监督指导,有效管控异味。	已办结	无
44	X3AH202411250037	投诉人认为鲟城镇王某良皮革厂污水直排,污染十字河、双龙沟河流水质。	阜阳市临泉县	群众身边的生态环境问题	群众反映的皮革厂为临泉县鸿福制革有限公司,位于临泉县鲟城镇皮革产业园。该公司污染防治设施正常运行,生产废水经配套建设的污水处理设施预处理后,排入鲟城镇皮革产业园污水处理厂进行深度处理,达到一级A后排放双龙沟。该公司在线检测设备均已与上级环保部门联网,经查询2024年以来在线相关数据,均满足排放标准要求。鲟城镇十字河与双龙沟不连通,未发现未经处理的废水	部分属实	治污设施稳定运行,达标排放	1.加强日常监管,严格落实污染防治措施,治污设施稳定运行,达标排放。 2.对鲟城镇十字河、双龙沟取水监测,确保水体水质达标。	已办结	无

					外排十字沟、双龙沟造成污染现象。					
45	X3AH 202411 250070	文峰街道三里岗社区民谣日记酒吧夜间音响声等噪音严重扰民；中国银行阜阳市分行家属院二号住宿楼后公用空闲地散发臭味；中国银行阜阳市分行家属院西侧院墙外圆柱形水塔最底层的小房间散发臭味。	阜阳市 颍州区	群众身边的生态环境问题	<p>1.经核查，信访举报的酒吧为阜阳市颍州区民谣日记音乐餐吧，位于颍州南路和二环路交叉口永恒大厦102、103室，为独立楼栋，营业时间为18:00-03:00，营业期间存在噪声。</p> <p>2.中国银行阜阳市分行家属院二号楼下空地为民居活动场地，现场检查未发现异味；废弃水塔位于分行家属院西侧院外，水塔下小房约2-3平方米，放置少量杂物。</p>	部分属实	加强对小区内卫生保洁。	1.民谣日记音乐餐吧对北侧后门及孔洞采取隔音降噪措施，并委托进行噪声检测。颍州区城管局要求颍州区民谣日记音乐餐吧加强内部管控，夜间经营时降低音量，避免影响北侧居民。 2.社区物业保洁人员已对水塔内杂物进行清理，分行家属院物业公司加强对小区内卫生保洁。	未办结	无
46	X3AH 202411 250012	沟东侧新城中学院公用厕所粪污直排池塘，后桥村生活污水直排沟渠，汇入临泉县城西蝎子沟，导致水体发黑发臭。	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映的“新城中学”位于田桥街道沈泉社区沈郢路西侧，目前在校学生700人，该中学在蝎子沟西侧建设2个厕所，厕所外墙出现渗漏，存在污水进入蝎子沟现象；后田桥村位于蝎子沟（兴泉大道-教育路）东侧，有4处居民生活污水未接入市政管网，存在污水直排问题。目前，蝎子沟黑臭水体治理项目工程正在实施。	部分属实	水体无黑臭。	1.针对新城中学厕所渗漏问题，进行修缮，消除污水直排；对4处居民生活污水外排口进行截污，分类处理。 2.结合蝎子沟流鞍河至庐阳大道段治理工程，消除水体黑臭现象。	未办结	无
47	X3AH 202411 250076	盛鸿建筑科技有限公司（鸿路钢构）一厂四条产线从下料工段到	阜阳市 颍上县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映的盛鸿建筑科技有限公司（鸿路钢构）一厂实为颍上县盛鸿建筑科技有限公司，该公司绿色装配式建筑产业园项目于2018年12月6日经颍上县发展和改革委员会备案(发改审	部分属实	加强监管，督促整改到位。	1.阜阳市颍上县生态环境分局已委托第三方有资质检测单位对颍上县盛鸿建筑科技有限公司一厂喷漆	已办结	无

		打磨工段有大量粉尘颗粒逸散；油漆工段露天喷涂，环保设备不完善，活性炭更换不达标。投诉人认为该厂未批先建，未建先投，环评手续不完整，无排污许可证。		境问题	〔2018〕436号），2020年3月31日通过阜阳市颍上县生态环境分局审批（颍环行审字〔2020〕20号），2022年3月3日完成排污许可证首次申领，2023年4月25日完成排污许可证二次变更（编号：91341226MA2T4H2G9Q001Q），2023年4月15日完成“一车间5条钢构生产线和二车间18条生产线（1条开平线、2条桥梁生产线、15条钢结构生产线）项目”建设项目环保竣工验收。该公司一厂建有4个生产大仓、4个喷漆房、4条下料、打磨生产线，其中喷漆房配套建有干式过滤系统+二级活性炭吸附处理系统，喷漆废气处理后经20米高排气筒排放；焊接废气经固定式焊接烟尘净化装置处理后排放；抛丸除锈废气经自带滤筒除尘器处理后排放。2024年11月26日现场核查，未发现该公司存在露天喷漆现象，但存在部分打磨废气在车间内无组织逸散现象。经调阅四个喷漆房废气治污设施活性炭更换记录，最近一次更换日期为2024年9月，现场查看活性炭性状无板结、无破碎，目前该公司正在按计划进行新一轮活性炭更换工作。			废气外排口进行监督性检测，根据第三方检测结果依法依规采取进一步措施。 2.加强日常巡查管理力度，指导企业规范提升环保管理能力，进一步降低打磨工段无组织粉尘对周边环境影响。		
48	X3AH 202411 250077	大新镇禅堂村白洋湖庄园向南500米路西某薄荷加工点，无任何环保设施，生产时有强烈异味和大量白色烟	阜阳市 太和县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映的为太和县大新镇欣泽家庭农场，位于大新镇禅堂村白洋湖庄园向南500米路西，系个体工商户，采收的薄荷烘干、切段后打包外销。一般在每年2月和3月采收时期，对刚收成的潮湿薄荷进行烘干工序。该农场建设有两间电烘干房，现场检查时未开启使用，未见大量白色烟尘，切段工艺正在生产，厂房内外有轻微的薄荷气味，无废	部分属实	企业落实污染防治措施，确保污染治理设施稳定运行，污染物达	太和县生态环境分局要求企业采取有效的污染防治措施，会同大新镇政府加强监管督促整改。	未办结	无

		尘。			气收集处理设施。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该农场薄荷初加工属于豁免类。		标排放。			
49	X3AH 202411 250078	安徽合胜家居卫浴有限公司违规处置危废，油漆渣乱扔乱放，厂房未封闭，异味严重，环保设备不正常运行。	阜阳市 阜南县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访件反映问题位于阜南县龙王乡工业功能区东侧，该公司年产6000套卫浴用品生产项目已取得相关环保手续，项目400米内无环境敏感点。现场检查时，配套建设的废气处理设施在正常运行，岩板台盆涂胶工段作业场所废气收集设施安装不规范，废气收集效果交叉，密闭墙体有破损现象。该公司与阜阳通环环保科技有限公司签订危险废物收集、处置协议，现场周边环境未发现危险废物随意丢弃行为。	部分属实	消除环境风险隐患。	1.规范建设岩板台盆涂胶工段废气收集设施，对墙体进行密闭修复，强化废气收集处理。 2.加强企业规范化管理，保证污染防治设施正常使用。 3.加强巡查监管，发现问题及时整改到位。	未办结	无
50	X3AH 202411 250036	原淮南市橡胶一厂淮橡新村小区十三号楼、十四号楼东侧路边临时卖菜摊位凌晨4-5点经营，噪音扰民。	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	收到信访件后，田家庵区委、区政府高度重视，立即组织相关部门和属地进行现场核查处理。经查，淮橡新村小区十三号楼、十四号楼东侧路边确实存在临时卖菜摊位，经营时间为凌晨4-5点。	属实	加强日常监管，确保问题不发生反弹。	1.田家庵区城市管理局、淮橡社区进行了联合整治，对投诉路段流动摊贩进行劝离。 2.田家庵区城市管理局加大对该路段日常巡查监管力度，确保问题整改到位，不反弹。	已办结	无
51	X3AH 202411 250059	潘二矿夜间通过黑河南北路桥上的排口偷排煤灰一样的污水，造成黑河水质发黑发臭，排污口时	淮南市 潘集区	群众身边的生态环境问题	淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿，位于淮南市潘集区泥河镇。潘二煤矿建有一座矿井水污水处理站，用于处理收集后的矿井水、地面冲洗废水、初期雨水等，设计处理能力为10000m <sup>3</sup> /d，采用“初沉+加药+絮凝+澄清”处理工艺。现场检查时矿井水污水处理站正常运行，目前井下生产废	部分属实	加大日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。	1.潘集区生态环境分局督促潘二煤矿立即清理外排口范围内的杂草和生活垃圾，并定期组织人员进行巡查，保持外排口整体环境干净整洁。	已办结	无

		<p>常有煤泥淤积，产生恶臭。</p>		<p>水日产生量为 2000m<sup>3</sup>/d，处理后的水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）和《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）相关要求。经矿井水污水处理站处理后的水主要回用于井下生产、地面车辆冲洗、喷淋降尘、路面冲洗、职工宿舍冲厕等，多余部分矿井水通过管道外排至黑河。矿井水污水处理站安装有污水自动监控设施，并与生态环境部门联网；为加强对矿内水质的监管，潘二煤矿委托兴科计量技术服务有限责任公司定期对矿内水质进行化验并出具检测报告，水质均达标。</p> <p>潘二煤矿建有一座生活污水处理厂，设计处理能力为 5600m<sup>3</sup>/d。目前潘二煤矿内生活污水日产生量约 1000m<sup>3</sup>/d，全部经管道收集后进入生活污水处理厂处理。2019 年 12 月 31 日，淮南矿业（集团）有限责任公司与潘集区人民政府签订了《潘集区境内企业办社会职能移交协议》，将生活污水处理厂移交给潘集区人民政府负责管理，并于当年年底支付了维修改造及过渡期运营费用。2020 年 3 月 20 日，按照企业办社会职能移交协议，双方正式办理完成现场交接。</p> <p>现场核查时，潘二煤矿矿井水污水处理站正常运行，自动监测设备正常开启使用，现场调阅近三月以来历史数据，未发现超标排放情况；潘二煤矿入黑河外排口周边水质较为清澈，未发现水质发黑发臭情况，排口附近未见有煤泥淤积的痕迹；潘</p>		<p>2.潘集区生态环境分局督促泥河镇人民政府对黑河内漂浮的生活垃圾进行打捞，并在河道旁设置宣传标语，告知群众不得向河道内倾倒生活垃圾。</p>		
--	--	---------------------	--	---	--	--	--	--

					二煤矿外排口附近黑河上下游河道内漂浮有少量行人丢弃的生活垃圾。					
52	X3AH 202411 250040	高新区泉山湖公园里I区7号楼302住户厨房安装的烟囱，油烟扰民。	淮南市 高新区	群众身边的生态环境问题	收到信访件后，高新区管委会领导带队，城管、环保及三和镇等单位负责人第一时间赶赴现场进行调查处理。经查，群众反映的公园里I区7号楼302住户厨房内已安装燃气集成灶，现场未发现安装有烟囱，仅有燃气热水器排气管道通往窗外，案件内容不属实。	不属实	无	无	已办结	无
53	X3AH 202411 250049	投诉人对受理编号X3AH202411010036信访件办理情况不认可：处理和整改情况中的“运动场所关灯时间由每晚20:30提前至20:00”，举报人认为处理措施未能有效缓解噪音污染，目前仍然存在噪音污染；举报人希望给球场安装围栏并规定开放时间段，以解决噪音污染	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>览山名苑小区4号楼和6号楼之间建有羽毛球场等运动场地，场地内装有照明灯。该羽毛球场系小区建设公司（淮南市远宏房地产开发有限公司）依据市规划委员会研究审批通过的规划图建设，为小区居民锻炼活动场地。</p> <p>经核查，每天晚上有小区业主在羽毛球场等场地内进行锻炼，部分业主在锻炼期间发出的声音引发4号楼部分居民不满，认为晚间灯光照明和活动场地声音对其构成噪声污染和光污染，坚决要求关闭运动场灯光或者拆除该运动场地。</p> <p>根据群众前期反映问题，物业公司已通过减少照明灯数量、降低照明强度、提前关灯时间等各项措施，信访反映的问题得到明显好转。</p> <p>在前期调查走访过程中，部分业主反对安装围栏，未达成一致意见。目前社区安排物业公司于11月27日在小区内张贴通知征求业主意见，后期将根据征求意见结果决定是否安装围栏。</p>	部分属实	加强日常巡查监管，积极沟通，化解邻里矛盾。	督促物业公司常态化开展日常巡查和文明劝导工作，引导居民选择多种健身方式，向其他区域分流，减少人员聚集；加强与居民的沟通交流，最大限度降低影响。	已办结	无

		问题。								
54	X3AH 202411 250041	罗山粮库家属区旁利远汽车喷漆时产生刺鼻气味扰民。	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>信访反映的利远汽车全称为淮南市利远汽车贸易有限公司，主要从事二手车的售卖。该公司建设有一处喷漆房用于二手汽车的漆面修补，喷漆房废气经过滤棉+活性炭二级废气处理设施处理后，通过排气筒排放，排气筒不足15m。</p> <p>现场检查时该公司正在营业，未进行喷漆作业。</p>	属实	加强日常监管，确保问题不发生反弹。	<p>1.该公司承诺停止喷漆工序，自行对喷漆房进行拆除。截至11月29日，利远汽车喷漆房已全部拆除清运完毕。</p> <p>2.田家庵区生态环境分局加大对该公司日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。</p>	已办结	无
55	X3AH 202411 250058	举报人认为自来桥镇白云寺村新庄组应某凯对集体山林毁林开荒。	滁州市 明光市	涉及公益的生态环境问题	<p>反映问题地点位于明光市自来桥镇白云寺村新庄组白杨港，此处区域原为荒山荒地，土地权属未经确权。自来桥镇白云寺村人应某凯利用区域荒地种植国槐，种植面积约8亩，通过比对自然资源部门数据，种植区域土地性质为林地。走访排查了解，应某凯早在2000年左右就已在此处种植国槐树种，周边区域也由村民种植了榉树、槐树等林木，排查未发现举报反映区域存在开荒毁林改变土地性质破坏生态问题，也没有发现违法砍伐林木情况。</p>	不属实	无	无	已办结	无
56	X3AH 202411 250060	举报人认为淠河采沙区域机械油污、生活污水直排淠河，污染水质，产生油污异味。	六安市 市辖区	群众身边的生态环境问题	<p>反映的淠河市辖区段河道采砂涉及金安区和裕安区，其中金安砂石公司、裕安砂石公司下属各采点均按照标准化砂场建设要求，对砂场布局进行功能分区，产生机械油污的维修区、生活办公区在布局上都远离河道水体，维修机械油污和生活污水均不会直排淠河。各采点作业区设置截排水沟、沉淀池，洗砂污水沉淀后方可排入河道。现场核查，</p>	部分属实	加强管理，减少河道采砂对水质影响。	<p>1.裕安区已在化粪池溢流口设置收纳容器，并委托专业环卫公司定期清理，确保生活污水不溢流至岸滩造成污染。</p> <p>2.金安区已设置机具固定维修保养场所，配备防油布</p>	已办结	无

					裕安区可采区的管理区化粪池安装不规范,存在出口溢流至岸滩;金安可采区采砂作业过程中,机具上岸维修或保养时摊铺防油布不及时,存在机具维修油污污染岸滩风险。			等环境保护设施,进一步规范机具维护操作流程,确保机械油污不污染河道岸滩和河道水质。		
57	X3AH 202411 210001	1.舒茶镇烟汕线(G206国道)与街道居民点距离最近处仅为5米左右,投诉人认为不符合相关规定,交通噪声扰民,尤其是夜间; 2.舒茶镇工业园区内部道路上能闻到刺鼻异味,举报人希望公布该园区进驻企业环评等信息,提标改造减少异味。	六安市 舒城县	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映的舒茶镇烟汕线G206国道,始建于1922年,1932年正式通行,是舒城县至(穿舒茶镇街道)桐城方向唯一一条主干线。2018升级改造,公路设计等级为一级公路,主道宽17m,双向4车道,穿舒茶集镇路段设有中央隔离护栏、绿化带、辅道、人行道,人行道外侧距穿集镇居民住房平均7m,改造后为沥青混凝土路面,街道路段两边均设有限速、减速标牌。由于该路段交通量和重货占比均较大,运行已有一定年限,部分路面老化,夜间通行车辆噪声确有扰民。</p> <p>2.反映的舒城县舒茶镇工业园为舒茶工业集中区,编制了《舒茶工业集中区控制性详细规划环境影响报告书》和《舒茶工业集中区基础设施(一期)建设工程环境影响报告书》,集中区产业定位为以合成革及其制品业为特色,多种产业类别并存。集中园区现入驻企业24家,涉及羽绒企业4家(其中涉水3家)、超纤1家、编织袋1家、家禽屠宰1家、紧固件1家、物流1家、建筑建材4家、其他轻工11家。入驻企业均符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》,也不涉及集中区规划环评确定的控制及禁止类项目,并办理了能耗和环评报批手续,环评信息已按照要求进行公开。</p> <p>3.入驻企业中,涉及刺鼻性废气排放企业为安徽辉隆慧成科技有限公司和安徽博邦超纤材料有限公司,2家企业均安装了废气收集处置设施,现</p>	部分属实	<p>强化环境管理,减少噪声扰民;严格项目准入,规范治污行为。</p> <p>1.沿G206穿舒茶镇街道路段双向增设禁鸣、限速等标志,对该路段路面老化、易出坑槽病害部位及时治理,最大限度减少噪声扰民。 2.严格对照产业结构调整指导目录和集中区产业定位及布局实际,强化源头控制,严禁任何不符合国家产业政策和“两高项目”入园落户。 3.强化企业内部环境管理,规范废气收集,严禁超标排放。</p>	未办结	无	

					场发现治污设施运行稳定。但在废气收集及处置过程中，有刺鼻性气味气体散发现象。					
58	X3AH 202411 250038	上湖家园 2 期附近屠宰场存在异味、噪音污染，周边工厂距离小区过近，小区北侧的葛阳路上重型卡车通过时噪音、扬尘污染严重。	马鞍山市慈高区、花山区	群众身边的生态环境问题	<p>1. 举报中屠宰场实际为安徽联润食品集团有限公司，该公司成立于 2008 年。检查时该公司污染防治设施运行正常，但运输车辆进入厂区前需要在西门停靠等待检疫，该过程持续十余分钟，存在恶臭和猪叫噪声扰民现象。</p> <p>2. 上湖家园 2 期附近的马鞍山市霍里街道赤口村中小企业孵化园建设项目，已入驻生产型企业 17 家，园区西侧部分企业，与上湖家园 2 期小区最近处间距不足 20 米。</p> <p>3. 上湖家园北侧的葛阳路是东西向的城市主干路，近期已完成道路改造施工，正在完善交通信号灯等基础设施。该路段车流量大，车辆行驶中产生噪声和扬尘污染。</p>	属实	区域环境质量明显好转。	慈湖高新区管委会要求安徽联润食品集团有限公司合理安排生猪运输车辆进厂时间，加强车辆进厂等待区域的地面清理保洁；定时喷洒除臭剂，减少恶臭气体影响；加强现场管理，确保屠宰车间废气有效收集处理，噪声有效控制。针对群众反映周边工厂距离小区过近问题，花山区政府要求相关企业做好生产设备和污染防治设施运行维护，减少对居民的影响。慈湖高新区管委会已开展葛阳路环境卫生整治行动，加强道路洒水保洁频次，加大对该路段运输车辆的管理力度，督促运输车辆做好密闭，文明运输。	已办结	无
59	X3AH 202411 250056	1. 马鞍山市雨山区中横机动车检测有限公司、神鹰机动车检测有	马鞍山市雨山区、当涂县	群众身边的生态环境	<p>举报中马鞍山中横机动车检测有限公司、马鞍山易达机动车辆检测有限公司、当涂县神鹰机动车检测有限公司、当涂县诚光机动车检测有限公司主要从事机动车安全技术性能检测、尾气环保检测；</p>	部分属实	依法经营，杜绝弄虚作假行为。	雨山区、当涂县政府将对相关企业加强监管，对违法违规行为依法查处，督促企业规范管理，依法经营，严禁	已办结	无

	<p>限公司和诚光机动车检测有限公司，使用合肥市极点科技有限公司的作弊系统，后台篡改尾气检测数据，前期相关部门检查时发现皖 E82672 尾气检测作假，但未进行后续处理；2.马鞍山易达机动车辆检测有限公司，购买作弊器后装在尾气分析仪上，更换不同尾气检测线给大量油改气的出租车出具虚假检测合格报告；与 M 站马鞍山市大冶汽车修理有限公司合作，使用作弊器违规给 2024 年 3 月之前未解锁车</p>	<p>境问题</p>	<p>马鞍山市大冶汽车修理有限公司主要从事机动车维修。</p> <p>1.马鞍山中横机动车检测有限公司使用合肥市极点科技有限公司软件，现场检查时未发现该软件存在后台修改数据情况；经调取皖 E82672 尾气分析仪、检测车间工位机视频，对比马鞍山市机动车排污监控平台数据，数据一致未发现异常。</p> <p>2.马鞍山易达机动车辆检测有限公司汽车尾气分析仪未发现作弊器；调阅该公司出租车检测数据，无换线检测现象。</p> <p>3.马鞍山市大冶汽车修理有限公司因违规经营，已被暂停 M 站资质，市交通运输局已对其进行立案查处。</p> <p>4.当涂县神鹰机动车检测有限公司使用合肥华西科技开发有限公司开发的软件系统，未发现使用作弊系统篡改尾气检测数据的行为。检查时发现该公司出具的部分检测报告中存在排放检验基本信息登录错误现象。</p> <p>5.当涂县诚光机动车检测有限公司使用合肥华西科技开发有限公司开发的软件系统，未发现使用作弊系统篡改尾气检测数据的行为。检查时发现该公司存在检验过程操作不规范现象。</p>		<p>弄虚作假。</p>	
--	---	------------	---	--	--------------	--

		辆出具检验合格报告。								
60	X3AH 202411 250071	无城镇米市二街餐饮一条街：1. 餐饮店所有油烟烟道接入下水道不符合相关规定，未定期清洗，存在破损，油烟依旧扰民；2. 餐饮店的油烟净化器运行时中午12点至14点、晚上17点至中午12点至14点、晚上17点至21点时段噪音超标。	芜湖市 无为市	群众身边的生态环境问题	<p>无为市米市二街属于上世纪90年代末的老旧小区，为商住混合楼，未配套建设专用烟道，一层为门面房，部分为餐饮店，据统计共有19家，均安装了油烟净化器。2017年无为市住建局对米市二街商住楼油烟排放进行了集中改造，所有餐饮店的油烟均接入专用烟道。</p> <p>2024年10月23日下午，无为市城管局会同无为市生态环境分局对米市二街19家餐饮店进行现场检查，该19家餐饮店油烟净化器均正常使用，也及时清洗维护，并建立了清洗维护台账。但有部分餐饮店油烟烟道有跑冒滴漏现象。</p>	部分属实	餐饮店规范经营，减少对周边环境的影响。	<p>1.无为市无城镇政府、市城市管理局、市生态环境分局按职责分工，加强宣传，督促餐饮店按要求对油烟净化设备进行清洗、维护工作，并及时对破损的烟道进行修复。</p> <p>2.无为市生态环境分局委托第三方检测机构根据投诉反映的时间段对米市二街区餐饮店分布区域开展噪声检测。</p>	未办结	无
61	X3AH 202411 250042	广德万泰新材料公司生产时粉尘大，异味扰民。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>经查，“广德万泰新材料有限公司”位于广德经济开发区东区富业南路，200米范围内无居民住宅。该公司年产10万吨再生铝新材料项目于2022年7月1日通过广德市发展改革委备案，履行了环保审批手续，项目已阶段性建成并于2024年4月开始调试生产，排污许可证编号91341822MA8QF6EX2F001P，有效期至2029年4月11日。</p> <p>该公司以铝边角料、铝屑为主要原料生产铝锭。废气主要来源于投料、筛分、融化、精炼生产工段，按照环评要求配套安装了废气污染防治设</p>	部分属实	落实整改措施，进一步降低粉尘及异味对外环境影响。	<p>1.督促企业规范危废贮存，强化危废仓库废气处理设施的运行维护，保证废气有效收集处置。</p> <p>2.督促企业进一步加强二次灰冷却装袋区域的粉尘收集。</p> <p>3.指导企业完善废气污染防治设施运行管理台账；按照排污许可证要求定期开展自行监测，确保各项废气</p>	未办结	无

				<p>施，其中投料、筛分工段产生的废气经布袋除尘设施处理后高空排放；熔化、精炼工段产生的废气经“活性炭喷射+布袋除尘+脱硫”设施处理后高空排放。该公司安装了废气污染源自动监控设施，并与生态环境部门自动监控与基础数据库系统（国发平台）联网。调阅在线监控设施历史记录，废气污染物能稳定达标排放。产生粉尘的主要环节是投料、筛分工段。经调阅该排放口自行监测报告，未发现粉尘超标情况。</p> <p>现场检查时，该公司投料、筛分工段正在生产，配套污染防治设施运行正常，未发现较大粉尘排放现象。该公司贮存危废（铝灰、除尘灰）的危废仓库配套建设了废气收集处理设施，但危废仓库存在一定异味；冷灰桶装置周边区域积尘较重，抑尘措施效果差。</p> <p>反映情况部分属实。</p>			污染物达标排放。		
62	X3AH 202411 250045	宣城文昌精密铸造厂生产时粉尘大，浇注废气直排外环境。	宣城市 宣州区	<p>群众身边的生态环境问题</p> <p>经查，宣州区境内无“文昌精密铸造厂”，投诉反映的应为宣城展望精密铸造有限公司，位于宣州区文昌镇贾公村。该公司已履行环评审批、“三同时”验收、排污许可等手续。主要工艺流程为：蜡模铸造→制壳→焙烧→熔炼→浇注→脱壳清砂→打磨→抛丸→成品。生产废气主要为蜡模铸造废气、制壳废气、熔炼废气、浇注废气、打磨废气、抛丸废气，其中蜡模铸造废气经集气罩收集后通过水喷淋+二级活性炭吸附装置处理，制壳、熔炼、打磨、抛丸废气均通过布袋除尘器处理，浇注废气采取水雾喷淋措施。</p> <p>该公司因市场订单减少等原因，自2024年8月停产至今。现场检查发现，该公司脱壳清砂和抛</p>	部分属实	整改措施落实到位，废气稳定达标排放。	<p>1.督促该公司强化日常环境管理，加强污染防治设施运维管理，定期清理地面粉尘，保持厂区环境卫生。</p> <p>2.待该公司恢复生产后，委托第三方检测单位对该公司开展废气监测，根据监测结果依法依规进一步处理。</p>	未办结	无

					丸车间环境卫生维护不到位，地面存有积尘。 反映情况部分属实。					
63	X3AH 202411 250052	宣州区羽绒产业园夜间异味刺鼻，园区污水未经处理直排外环境。	宣城市 宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，举报反映的“宣州区羽绒产业园”为宣城·新塘羽绒产业园，位于宣城市宣州区诚信街。产业园内羽毛（绒）加工生产（涉及清洗工段）企业共计17家。</p> <p>2024年11月26日至28日下午及夜间，对宣城·新塘羽绒产业园进行现场检查。检查时，17家企业生产废气均进行收集、处置，废气自行监测各项指标（颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度）均达标。17家企业污水处理站正常运行，生产废水经企业自建污水处理站处理后，90%左右回用，其余排入羽绒园区集中污水处理厂深度处理，均签订了污水纳管协议。园区集中污水处理厂正常运行，配套建设的自动监测设备正常运行，现场未见异常数据。企业污水处理站污泥压滤后运送至羽绒产业园内污泥处置公司处理。检查发现，部分企业厂区内清洗工段、烘干生产区和污泥池周边能闻到异味，部分企业烘干废气喷淋塔观察孔积污较多、排放口监测平台设置不规范。</p> <p>反映情况部分属实。</p>	部分属实	加强无组织废气收集，废气废水达标排放，减少对周边的影响。	督促企业生产时尽量做好车间封闭，减少气体外逸；督促企业加强废气收集，确保治理设施正常稳定运行，规范废气排放口监测平台设置；督促企业加强污水处理站废气收集，减少气体排放。	未办结	无
64	X3AH 202411 250051	狸桥经济开发区光明大道188号安徽安车新材料有限公司异味扰民。	宣城市 宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，安徽安车新材料有限公司已履行环评审批、“三同时”验收、排污许可等手续，目前建设拉挤板材生产线3条，主要以饱和树脂、不饱和树脂、环氧树脂、碳酸钙色浆、消泡剂等为原辅料，生产玻璃钢制品复合板材。主要生产工艺为浸泡→研磨→搅拌→涂树脂→烘干→二次涂树脂→预热→覆膜→二次烘干→裁切→覆保护膜→卷筒（裁切</p>	部分属实	整改措施落实到位，废气稳定达标排放。	<p>1.督促安徽安车新材料有限公司加强覆膜工段废气收集处理，减少无组织废气排放情况。</p> <p>2.委托第三方检测单位对该公司开展有组织和无组织废气监测，根据监测结果</p>	未办结	无

				<p>打磨)→成品。该公司浸泡、研磨、搅拌废气通过集气罩收集后经布袋除尘器+光催化氧化+二级活性炭吸附处理后排放;涂树脂、烘干、二次涂树脂、预热、覆膜、二次烘干工段废气通过集气罩收集后经沸石转轮吸附+RTO催化燃烧处理后排放;裁切打磨废气通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放。</p> <p>现场调查时,该公司2条拉挤板材生产线正在生产,配套的废气处理设施正在运行,覆膜工段部分废气收集不完善,存在无组织排放现象,车间内部存在异味。在该公司车间外及厂区周边巡查,未发现明显异味情况。</p> <p>反映情况部分属实。</p>			依法依规进一步处理。		
65	X3AH 202411 250044	广德电镀中心存在刺鼻异味。	宣城市 广德市	<p>群众身边的生态环境问题</p> <p>经查,“广德电镀中心”全名为广德经济开发区电镀产业园,成立于2011年,位于广德市经济开发区建设路31号。截至2024年10月,电镀产业园已入驻企业22家(安徽中腾镀业科技有限公司及其下属8家独立法人企业,广德金恒镀业有限公司及其下属12家独立法人企业)。</p> <p>该园区审批有491条电镀线、化学转化膜、涂装等生产线,现阶段已建设有247条电镀线和化学转化膜、涂装等生产线,已建成的生产线均按照环评要求配套建设有污染防治设施并通过建设项目竣工环境保护验收。电镀产业园内现有企业主要为表面处理及热处理加工、其他专用化学产品制造,产生的污染物主要为颗粒物、硫酸雾、氰化氢和非甲烷总烃等。</p> <p>现场检查时,该园区内企业正在生产,配套污染防治设施均运行正常,未发现明显刺鼻异味。园</p>	部分属实	加强生产废气收集处理,降低异味对外环境影响。	<p>1.委托有资质单位对广德经济开发区电镀产业园周边无组织废气开展监测,根据监测结果依法依规处理。</p> <p>2.督促广德经济开发区电镀产业园将所有产生生产废气的生产线加强密闭,提升生产废气的收集处理效率。</p>	未办结	无

					<p>区企业会使用硝酸、盐酸、硫酸等原辅材料，在装卸、园区内运输和使用环节部分存在无组织逸散，如遇阴雨天、低气压等扩散条件差的不良天气，企业生产废气难以扩散，会对周边环境造成一定影响。</p> <p>反映情况部分属实。</p>					
66	X3AH 202411 250050	狸桥经济开发区鼎盛路安徽诚凯祥新材料公司粉尘大。	宣城市宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，安徽省诚凯祥新材料科技有限公司已履行环评审批、“三同时”验收、排污许可等手续。该公司以PE、聚乙烯蜡、超细碳酸钙、炭黑、EVA、POE等为原料，生产塑料色母粒、改性材料等产品。主要生产工艺为：破碎→密炼→挤出成型→水环切粒→筛选→抛光→成品。该公司投料、破碎废气通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放，密炼、挤出工序废气通过集气罩（软帘）收集后经脉冲袋式除尘器+两级活性炭吸附装置处理后排放，拆包、破碎废气通过集气罩（软帘）收集后经布袋除尘器处理后排放。</p> <p>2024年4月，该公司按排污许可证要求，完成大气污染物年度自行监测。根据自行监测报告数据显示，该公司有组织废气、无组织废气排放浓度均符合相关排放标准要求。现场调查时，该公司正在生产，配套的相关废气处理设施正在运行，车间内部地面存有积尘。</p> <p>反映情况部分属实。</p>	部分属实	整改措施落实到位，废气稳定达标排放。	<p>1.督促安徽省诚凯祥新材料科技有限公司进一步提升厂区环境管理水平，保持车间环境卫生。</p> <p>2.委托第三方检测单位对该公司开展废气监测，根据监测结果依法依规进一步处理。</p>	未办结	无
67	X3AH 202411 250046	安徽三星羽绒有限公司有异味，清洗水未处理直排。	宣城市宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，举报反映的“安徽三星羽绒有限公司”系宣城·新塘羽绒产业园内一家羽毛（绒）加工企业，位于宣城市宣州区诚信街65号。</p> <p>2024年11月26日下午，宣城现代服务业产业</p>	部分属实	加强无组织废气收集，废气废水达标	<p>督促企业生产时尽量关好车间门窗，减少气体外溢；加强废气收集，确保治理设施正常稳定运行，规范废气</p>	未办结	无

				境问题	<p>园管委会对安徽三星羽绒有限公司进行了现场检查。检查时，该公司正在生产，厂区内清洗、烘干生产区域和污泥池区域能闻到异味，生产废气均已进行收集、处置。调阅废气自行监测报告，显示各项指标（颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度）均达标。烘干废气喷淋塔正常运行，喷淋塔观察孔积污较多，烘干废气排放口监测平台设置不规范。企业清洗水均已进行收集，输送至自建污水处理站处理。现场检查时，该公司自建的污水处理站正在运行，污水处理后，90%左右回用，其余排入羽绒园区集中污水处理厂深度处理。污泥压滤后运送至羽绒产业园内污泥处置公司处理。</p> <p>反映情况部分属实。</p>	排放，减少对周边的影响。	排放口监测平台设置；加强污水处理站废气处置，减少气体排放。		
68	X3AH 202411 250043	广德开发区天凯石业有限公司粉尘直排外环境。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>经查，“广德开发区天凯石业有限公司”为安徽天凯石业有限公司，位于广德经济开发区国安路15号。主要产品为大理石马赛克、大理石板材。该公司建设了年产40万平方米大理石马赛克及板材生产项目，生产工艺为大理石板材经过开料切割、补胶、打磨、喷砂以及倒角等加工步骤形成大理石板材，部分经过铺贴等形成大理石马赛克。废气主要为喷砂粉尘、补胶废气、铺贴废气等。其中，喷砂粉尘经密闭收集后通过布袋除尘器处理+15m排气筒排放；补胶废气经集气罩收集后通过二级活性炭处理装置+15m排气筒排放；铺贴废气经隔间负压收集后通过二级活性炭处理装置+15m排气筒排放。</p> <p>现场检查时，该公司开料切割、打磨、倒角、铺贴工段正在生产，配套污染防治设施正常运行，未发现生产废气排放口有粉尘直排外环境；补胶、</p>	部分属实 规范暂存边角料和石粉，加强清扫，减少粉尘无组织扬散。	<p>1.委托有资质单位对安徽天凯石业有限公司废气(含粉尘)开展监测，根据监测结果依法依规处理。</p> <p>2.督促该公司将生产产生的边角料和石粉全部入库存放，及时规范处置，避免产生扬尘。</p>	未办结	无

					<p>喷砂工序因生产订单原因处于长期停产状态。该公司将产生的边角料和石粉堆放在厂区空地上，仅用雨布覆盖，暂存不规范，导致厂区道路存有明显的白色积尘，随风扬散，对周边环境造成一定影响。</p> <p>反映情况部分属实。</p>					
69	X3AH 202411 250047	安徽金百格包装股份有限公司未经处理的废气直排外环境。	宣城市 宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，安徽金百格包装股份有限公司位于宣州经济开发区，现更名为安徽新隆泰包装股份有限公司。该公司已履行环评审批、“三同时”验收、排污许可等手续，目前建设有5条水性油墨印刷生产线和1条油性油墨印刷生产线，主要以原纸、纸板、CTP板、显影液、彩印油墨、水性油墨等为原料，生产彩印包装盒、水印包装盒、瓦楞纸板等产品。主要生产工艺为：切纸→水印→模切（开槽）→粘箱→成品。该公司水性油墨印刷废气通过集气罩收集后经两级活性炭设备吸附处理后排放；油性油墨印刷废气经密闭操作间+活性炭吸附+离子净化设备处理后排放；天然气锅炉废气经低氮燃烧器处理后排放。</p> <p>现场调查时，该公司正在生产，配套的废气处理设施正常运行，未发现废气直排外环境的情况。检查发现该公司自2024年4月更换废气处理设施活性炭后，目前尚未更换活性炭。</p> <p>投诉反映情况部分属实。</p>	部分属实	整改措施落实到位，废气稳定达标排放。	<p>1.督促安徽新隆泰包装股份有限公司加强污染防治设施日常运维管理，确保废气稳定达标排放。2024年11月28日，该公司已对用于废气处理的活性炭进行了更换。</p> <p>2.委托第三方检测单位对该公司开展废气监测，根据监测结果依法依规进一步处理。</p>	未办结	无
70	X3AH 202411 250053	<p>投诉人对受理编号X3AH202411030013的信访件办理情况不认可：</p> <p>1.调查核实情况</p>	宣城市 宣州区	涉及利益纠纷问题	<p>经查：</p> <p>1.宣城亨泰电子化学材料有限公司（以下简称“亨泰公司”）氟石膏产生于反应器炉渣与石灰中和工段。根据该公司项目环境影响报告书要求，氟石膏属于生产副产品。对照《国家危险废物名录》</p>	部分属实	督促亨泰公司进一步落实主体责任，强化日常	<p>1.宣城高新区管委会督促亨泰公司进一步落实主体责任，强化日常环境管理。规范原辅料贮存、废气收集治理、处理处置固体废物，</p>	未办结	无

	<p>的第2条中“一般固废主要为氟石膏和污水处理站污泥，均按照一般工业固体废物进行管理和处置”与事实不符，举报人委托专业鉴定机构检测结果显示含有毒性、强腐蚀性氟化物、重金属等成分，属于危险废物；2.调查核实情况的第2条中“经现场调查，并随机调阅亨泰公司……未发现明显数据异常情况及腐蚀性扬尘污染的情况”，举报人认为该视频证据内容与事实不符合，该公司存在腐蚀性扬尘污染，举报人认为调查过程中采用亨泰公司视频证据，而未采用</p>		<p>(2021年版)和《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号),氟石膏属于“SW11工业副产石膏工业生产活动中产生的以硫酸钙为主要成分的石膏类废物,包括氟石膏、硼石膏、钛石膏、芒硝石膏、盐石膏、柠檬酸石膏等,不含脱硫石膏、磷石膏”类一般工业固体废物。该公司已将氟石膏按照一般工业固体废物进行管理和处置,相关台账记录完备。该公司尾气处理废水、部分成品桶清洗水、地面冲洗水等经污水处理站中和沉淀处理后回用,该过程产生污水处理污泥。根据该公司项目环境影响报告书要求,污水处理污泥属于一般工业固体废物,其中含有一定的氟化物,干燥后可作为生产原料重新利用。对照《国家危险废物名录》(2021年版)和《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号),污水处理污泥属于“SW07各类污水处理产生的固体沉淀物”类一般工业固体废物。该公司将污水处理污泥脱水干燥后作为生产原料重新利用,相关台账记录完备。投诉人提出的其委托专业鉴定机构对氟石膏进行检测,结果显示含有毒性、强腐蚀性氟化物、重金属等成分,因其检测过程未按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ 298-2019)相关要求,同时该检测报告也没有明确作出亨泰公司产生的氟石膏和污水处理站污泥属于危险废物的结论。所以,不能根据投诉人委托鉴定的结果认定亨泰公司产生的氟石膏和污水处理站污泥属于危险废物。</p> <p>2.亨泰公司监控视频完整,监控范围包含一般工业固体废物装卸和转运场所,可反映企业实际历</p>	<p>环境管理;组织亨泰公司和投诉人继续协商处置矛盾,若双方仍达不成协议,引导投诉人通过司法途径解决自身诉求。</p>	<p>做好台账记录。 2.继续组织亨泰公司和投诉人开展协商,按照双方自愿原则选定有资质单位对损害原因、损害程度、赔偿金额等因素进行鉴定评估,根据鉴定结果协商处置矛盾事宜。若双方仍达不成协议,引导投诉人通过司法途径解决厂区机械受到腐蚀要求赔偿的诉求。</p>		
--	---	--	---	---	--	--	--

		<p>举报人所在公司视频证据不合理；3.问题类型"涉及利益纠纷问题"，举报人认为问题归类不合理。</p>		<p>史生产情况。调阅视频监控未发现该企业存在明显腐蚀性扬尘污染的情况。在调阅投诉人提供的视频证据时，由于拍摄时受光线等因素干扰以及受限于视频完整性，无法作为亨泰公司违法的证据。结合日常巡查检查情况，亨泰公司曾有氟石膏从料仓转移至贮存仓库过程中密闭管理措施落实不到位、运输过程中存在抛撒的现象。2023年12月，宣城市宣州区生态环境分局检查发现亨泰公司渣仓及氟石膏库配套的废气处理设施未正常运行，依法对其立案查处，罚款15万元，并将相关责任人移送公安机关实施行政拘留。目前，上述问题已完成整改。2024年11月4日，宣城高新区管委会委托第三方检测单位对亨泰公司有组织废气和无组织废气开展监测，监测结果均符合相关标准要求。</p> <p>3.2022年9月起，投诉人通过电话、留言、来访等方式多次投诉亨泰公司排放污染物对其厂房及附属设施造成腐蚀，并要求亨泰公司赔偿其经济损失。宣城高新区管委会、宣城市宣州区生态环境分局均及时开展调查处理并将相关结果予以反馈。两年来，宣城高新区管委会多次组织双方通过协商进行处置，但一直无果。2023年—2024年，投诉人多次到相关部门反映“宣城市亨泰电子化学材料有限公司的化学污染造成经济损失等问题”。根据接访意见以及《信访工作条例》要求，宣城高新区管委会积极跟踪解决，分别到投诉人公司、亨泰公司进一步了解企业诉求，组织双方召开调解会，对现场厂房及设备实物状态的一致性进行确认，听取双方对涉案厂房及设备腐蚀原因、损坏程度等开展陈述，就投诉人列出的赔偿清单进行沟通协商，但</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					因双方对赔偿金额、方式等分歧较大，一直未能达成一致。根据《中央生态环境保护督察群众举报件办理要求》，“部分长期没有息访息诉的问题，在中央生态环境保护督察期间再次举报投诉”属于“涉及利益纠纷问题”，故将投诉人对亨泰公司的投诉归类为“涉及利益纠纷问题”。 综上，反映情况部分属实。					
71	X3AH 202411 250075	安徽泛竹新能源科技有限公司未批先建，环评批复内容（高温竹炭）与实际生产内容（机制竹炭）不符。	宣城市 旌德县	群众身边的生态环境问题	安徽泛竹新能源科技有限公司年产5万吨碳基环保材料综合开发利用项目建设项目环境影响评价报告表于2024年2月通过旌德县生态环境部门审批（旌环批〔2024〕2号），2024年5月获得排污许可证（简化管理），2024年8月完成项目阶段性竣工环保自主验收。经核查，该公司于2023年11月开始进行场地平整及厂房建设，2023年11月至2024年2月期间，存在“未批先建”行为。该公司环评批复意见中关于该项目的表述为“购置自动化高端竹篾生产线、高温制炭生产线及环保、节能等配套设备”，并非信访件中反映的“高温竹炭”。“高温制炭”属于制炭工艺，是成品机制竹炭生产过程中炭化的核心环节。该公司实际生产的产品为机制竹炭，现场生产工艺与环评一致。反映情况部分属实。	部分属实	违法行为查处到位，企业合法合规生产。	1.属地生态环境部门对安徽泛竹新能源科技有限公司涉嫌违反建设项目环境影响评价制度的环境违法行为依法调查处理。 2.加强日常监管，督促企业合法合规生产经营。	未办结	无
72	X3AH 202411 250057 1	投诉人对受理编号X3AH202411050051的信访件处理情况不认可:1.调查核实情况的第3条中“小区	铜陵市 义安区	群众身边的生态环境问题	11月26日，义安区住房和城乡建设局会同区城市管理局、五松镇政府现场核查。经查： 1.天景庄园小区15栋等楼地下车库的进户过道旁有少量业主堆放的闲置物品材料，车库总体干净整洁。 2.天景庄园小区建成之时，大部分一楼住户有	部分属实	加强日常巡查管理和卫生保洁，持续优化小区环境。	1.天景庄园小区物业及时联系业主，已清理车库内堆放的闲置物品，并做好宣传教育工作。 2.义安区住房和城乡建设局、区城市管理局、五松镇	已办结	无

		地下车库整体干净整洁，未发现垃圾成堆情况，现场无异味”，举报人认为小区地下车库整改不彻底，该小区15栋、17、18栋、21栋、22栋、30栋、33栋地下车库均出现废品堆积情况；2.调查核实情况的第1条中“天景庄园小区大部分一楼住户有后院，有49户一楼业主为方便出行，自行铺设了便于出行的便道，只是从绿化带中穿行，未对绿化带造成较大破坏”，举报人认为该问题未整改。			后院，入驻之初一楼的业主们为方便出行，均自行铺设了便于出行的小道，虽从绿化带中穿行，未对整体绿化带未造成较大的破坏。			政府督促物业公司强化小区日常管理和保洁，不断优化小区居住环境。 3.加强小区一楼住户宣传管理工作，积极引导小区住户共同维护好小区绿化。		
73	X3AH 202411 250014	碧桂园25街1-5号别墅破坏公共绿化。	池州市 贵池区	群众身边的生态环境	经现场调查核实，群众反映的碧桂园25街1-5号别墅破坏公共绿化的实为2号、5号、6号别墅住户，其中2号业主在自家别墅前的公共区域开荒种菜约8平方米；5号业主在自家别墅前的公共区	部分属实	破坏的公共绿化补栽植绿到位。	1.督促业主及时清理所种的菜，待清理完毕后对破坏的公共绿化带处进行补栽植绿。	阶段性办	无

				境问题	域开荒种菜约 40 平方米; 6 号业主正在装修, 将自家院子及公共绿化进行了清理, 准备做翻新处理, 未做硬化处理。			2.督促物业加强日常巡查监管。	结	
74	X3AH 202411 250064	岩寺镇徽州一中 对面燕尾山庄酒店 污水直排外环境, 周边养殖场粪便 异味大。	黄山市 徽州区	群众身边的 生态环境问题	经现场核实, 燕尾山庄主要从事餐饮服务, 餐饮废水配套建有化粪池, 废水经化粪池处理排入山庄东南侧鱼塘中。为配套餐饮经营, 业主在山庄东北侧山上养殖了 2 头猪、约 80 只鸡(鹅)。	部分属实	餐饮废水接入市政污水管网, 配套建设养殖废水收集处理池。	1.已将化粪池处理后的餐饮废水接入市政管网。 2.在生猪养殖栏舍外修建了污水收集处理池处理养殖废水, 猪粪做到日产日清; 根据经营需要, 对养殖的部分鸡(鹅)进行了处理, 减少存栏, 并对鸡舍及附近进行了清扫, 消除异味。	已办结	无